

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 9月18日

リコール届出番号	3433	リコール開始日	平成26年 9月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	その他（ブローファンモータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンの外気導入口の構造が不適切なため、雨水がブローファンモータ部に浸入し、当該モータの軸受け部が錆びて固着するものがある。そのため、ブローファンモータが停止してデフロスタが作動しなくなる。また、マニュアルエアコン仕様車においては、ブローファンモータの回転を制御する抵抗ユニット内の温度ヒューズの仕様が不適切なため溶断せず、最悪の場合、抵抗が過熱して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、外気導入口のカバーとブローファンモータを点検し、カバーが装着されていないものはカバーを追加する。また、ブローファンモータに錆が発生しているものはブローファンモータを新品に交換する。なお、マニュアルエアコン仕様車は、ブローファンモータの回転を制御する抵抗ユニットを点検し、対策品が装着されていないものは対策品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	火災3件
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3433のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA64V	「エブリイ」	DA64V-100072～DA64V-397989 平成17年8月6日～平成22年3月18日	250,503	
	GBD-DA64V		DA64V-600016～DA64V-755859 平成17年8月24日～平成22年2月25日	12,274	
	ABA-DA64W		DA64W-100100～DA64W-340676 平成17年8月24日～平成22年2月25日	146,867	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	EBD-DG64V	「スクラム」	DG64V-100002～DG64V-303638 平成17年9月1日～平成22年2月25日	30,881	
	GBD-DG64V		DG64V-600001～DG64V-750445 平成17年8月31日～平成22年2月25日	1,243	
	ABA-DG64W		DG64W-100002～DG64W-295277 平成17年9月1日～平成22年2月25日	13,434	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月6日～平成22年3月18日	(計455,202台)	

(備考)

本届出は、平成22年2月25日付け届出番号「2467」のリコールにおいて、作業指示が不適切であったため、改善措置を実施した車両に同種不具合が発生しました。このため、改善措置内容と点検要領、および対象範囲を見直し、再度リコールを実施するものです。

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。