

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月2日

リコール届出番号	3437	リコール開始日	平成26年10月3日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（フューエルポンプコントローラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	減速エネルギー回生システムを搭載したガソリン車において、フューエルポンプコントローラーのノイズフィルターの特性のばらつきにより、アイドリングストップからのエンジン再始動時に、燃料ポンプに流れる電流のノイズ成分を過電流と誤検知し、故障と判定することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、燃料ポンプの作動が停止してエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フューエルポンプコントローラーの制御プログラムをノイズフィルターの特性に適したものに書き換える。		
不具合件数	91件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3437のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-GJEFP	「アテンザ」	GJEFP -102783~GJEFP -103151 平成25年10月30日~平成26年2月28日	366	
	DBA-GJEFW		GJEFW -101880~GJEFW -102216 平成25年10月30日~平成26年2月28日	331	
	DBA-GJ5FP		GJ5FP -101718~GJ5FP -102047 平成25年11月1日~平成26年2月28日	326	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW -100948~GJ5FW -101242 平成25年10月31日~平成26年2月28日	292	
	DBA-BMEFS	「アクセラ」	BMEFS-100874~BMEFS-104383 平成25年10月30日~平成26年3月1日	3,421	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月30日~平成26年3月1日	(計4,736台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。