


# 改善箇所説明図①

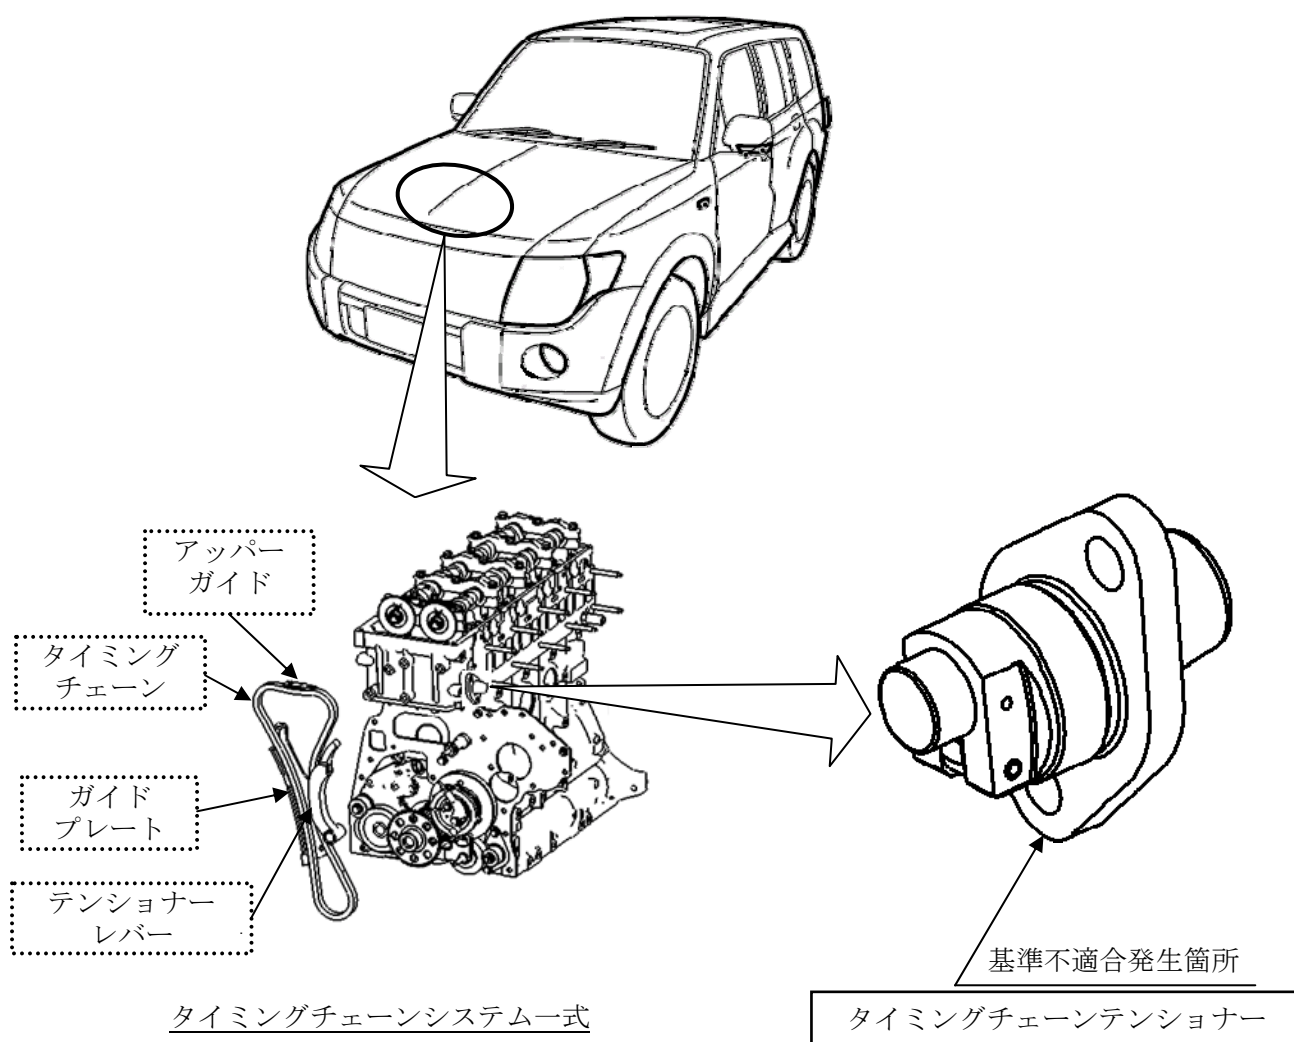

タイミンチェーンテンショナーの張力調整機構の構造が不適切なため、タイミンチェーンにかかる張力が不足して、エンジン駆動中に異音が発生することがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、タイミンチェーンが破損し、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、タイミンチェーンテンショナーを対策品と交換する。また、タイミンチェーンシステムを点検し、損傷が確認された場合は、システム一式を新品と交換する。

注：図中の  内は、点検および交換する部品を示す。

図中の  内は、タイミンチェーンシステムに損傷があった場合に交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアのローワーヒンジにあるピン頭部に白または黄色のペイントを塗布する。