

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 10 月 23 日

リコール届出番号	外-2099	リコール開始日	平成 26 年 10 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	サイドパネル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右のサイドパネルにおいて、固定ピン部分の接着が不適切なため、高速走行時の風圧により当該部分の接着が剥がれることがある。そのため、サイドパネルの車体への固定個所の一部が外れ、外れかかったサイドパネルが運転者にぶつかるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、接着が剥がれないよう固定ピン部分をねじ留めするとともに、固定ブッシュの一部を対策品に交換する。また、固定ピン部分の接着が既に剥がれている場合は、新品のサイドパネルに交換して同様の措置を行う。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2099 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	S1000R	「BMW S1000R」	WB10D0208EZ400115 ～ WB10D0203EZ403875 平成25年11月27日 ～ 平成26年5月27日	212 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月27日 ～ 平成26年5月27日	(計 212 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。