

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 フォンhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月30日

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 外-2104 | リコール開始日 | 平成26年10月30日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) (問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276) | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 始動装置 (イグニッションキー) | | |
| 基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因 | イグニッションキーにキーホルダー等を装着していると、走行振動等により、イグニッションキーが”RUN”位置以外に動いてしまうことがある。その場合、車両電源が断たれるため、エンジンが停止するとともに、ブレーキ補助やパワーステアリング等が機能せず、運転操作に支障をきたす。また、この状態で事故を起こした場合、エアバッグが展開しないことがあり、被害が拡大するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、イグニッションキーに対策用のキーリングを装着する。 また、オーナーズマニュアルに追補ステッカーを貼付する。 | | |
| 不具合件数 | 国内 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 海外からの不具合情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置 | 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2104 ステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の 台数 | 備考 |
|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| キャデラック | ABA-X322C | 「CTS」 | 1G6DT8EY9B0139829 ~ 1G6D95E51C0119577 平成23年3月25日 ~ 平成23年12月7日 | 25 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成23年3月25日 ~ 平成23年12月7日 | (計25台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。