

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月13日

リコール届出番号	外-2114	リコール開始日	平成26年11月14日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイランド 副社長 村井 治仁 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時におけるガス発生剤充填後の吸湿管理が不適切なため、使用過程での外気温等の影響によりガス発生剤が膨張し、密度が低下するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2114のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD6	「フィット アリア」	GD6-1000061～GD6-1005580 平成15年2月6日～平成16年2月6日	5,520	
	LA-GD7		GD7-1000061～GD7-1000960 平成15年2月7日～平成16年2月11日	900	
	LA-GD8		GD8-1000061～GD8-1010830 平成14年11月30日～平成16年2月12日	10,770	
	LA-GD9		GD9-1000061～GD9-1001170 平成15年2月6日～平成16年1月15日	1,110	
	DBA-GD6		GD6-1100004～GD6-1101782 平成16年2月25日～平成17年3月1日	1,381	
			GD6-1200656～GD6-1200921 平成17年8月7日～平成17年9月14日	3	
	DBA-GD7		GD7-1100001～GD7-1100338 平成16年2月27日～平成17年1月14日	272	
	DBA-GD8		GD8-1100007～GD8-1102106 平成16年2月21日～平成16年12月21日	2,090	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD8	「フィット アリア」	GD8-1200802～GD8-1201373 平成17年6月25日～平成17年9月17日	5	
			GD8-1301110～GD8-1303068 平成18年1月27日～平成18年7月8日	5	
	DBA-GD9		GD9-1100003～GD9-1101028 平成16年2月27日～平成17年3月2日	545	
	GD9-1200168～GD9-1200246 平成17年6月16日～平成17年7月9日		2		
	GD9-1300166 平成18年1月24日		1		
	GD9-1400518 平成19年3月23日		1		
	GD9-1500250～GD9-1500529 平成19年11月2日～平成20年1月18日		2		
(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年11月30日～平成20年1月18日	(計22,607台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。