

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月20日

リコール届出番号	3473	リコール開始日	平成26年11月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	その他装置（マルチインフォメーションディスプレイ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マルチインフォメーションディスプレイ表示を制御するマイコンの内部回路が不適切なため、イグニッションスイッチをオンにした際に、マルチインフォメーションディスプレイが表示されないことがある。そのため、そのままの状態で行くと走行距離値が積算されないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、マルチインフォメーションディスプレイを対策品と交換する。また、取扱説明書のマルチインフォメーションディスプレイ操作表示画面に関する記載内容に改訂シールを貼付する。			
不具合件数	14件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3473のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-SC68	「ゴールドウイング」	SC68-1200378～SC68-1200815 平成26年4月7日～平成26年9月4日	171	
		「ゴールドウイング F6B」	SC68-1200809～SC68-1200811 平成26年9月12日～平成26年9月15日	3	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年4月7日～平成26年9月15日	(計174台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。