

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月27日

リコール届出番号	3475	リコール開始日	平成26年11月28日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、インフレーター製造時におけるガス発生剤充填後の吸湿管理が不適切なため、使用過程での外気温等の影響によりガス発生剤が膨張し、密度が低下するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3475のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	TA-L250S	「ミラ」	L250S-0000073～L250S-0027323 平成14年12月2日～平成15年5月27日	13,901	
			L250S-1000002～L250S-1023286 平成14年12月9日～平成15年5月28日	9,197	
	LE-L250V UE-L250V		L250V-0000133～L250V-0012959 平成14年12月16日～平成15年5月27日	892	
	TA-L260S		L260S-0000065～L260S-0003847 平成14年12月2日～平成15年5月27日	1,830	
			L260S-1000002～L260S-1005369 平成14年12月11日～平成15年5月27日	1,601	
	LE-L260V		L260V-0000157～L260V-0001399 平成14年12月20日～平成15年5月24日	150	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月2日～平成15年5月28日	(計 27,571 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。