

[改善箇所説明図] ④




ラジエーター部




【改善前】




HN211/214

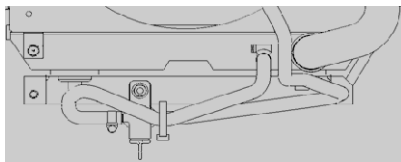

HN217/319

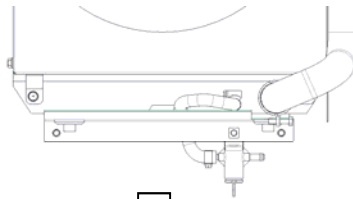

【改善後】

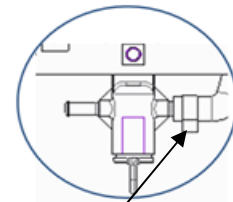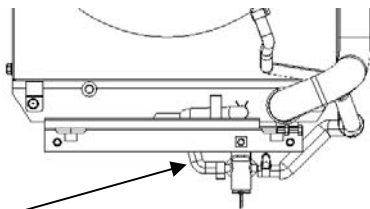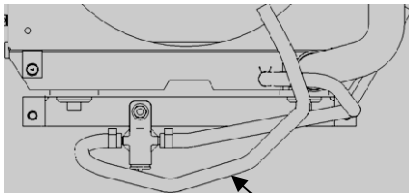

ラジエーターホース

ホースクランプ

注：      は、交換する部品を示す。

不具合発生箇所

原動機冷却装置において、ラジエーターホースの取り回しが不適切なため、ホースをとめるクランプがホースに食い込んでいるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、機体振動によりホースの亀裂が進行し、最悪の場合、冷却水が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、ホースクランプを対策品に交換し、更にホースの配策方法を変更する。

識別

ホースクランプの形状で識別する。