


改善箇所説明図 ⑥

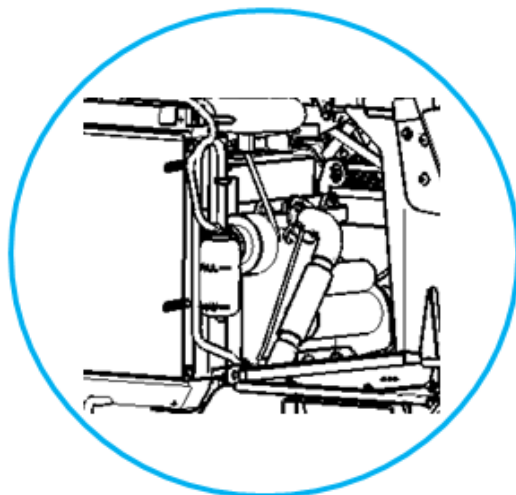


不具合発生箇所

燃料装置において、燃料ホースの固定指示が不適切なため、燃料ホースがエンジン部品等に接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン振動により燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善前

改善措置の内容

全車両、クランプを追加して燃料ホースが接触しないように固定する。また、燃料ホースの損傷を点検し、損傷がある場合は新品と交換する。

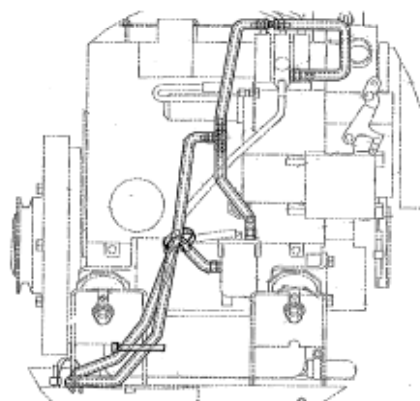

改善後

識別方法

追加装着部品で識別する。

注: は追加装着部品を示す。

