


改善箇所説明図

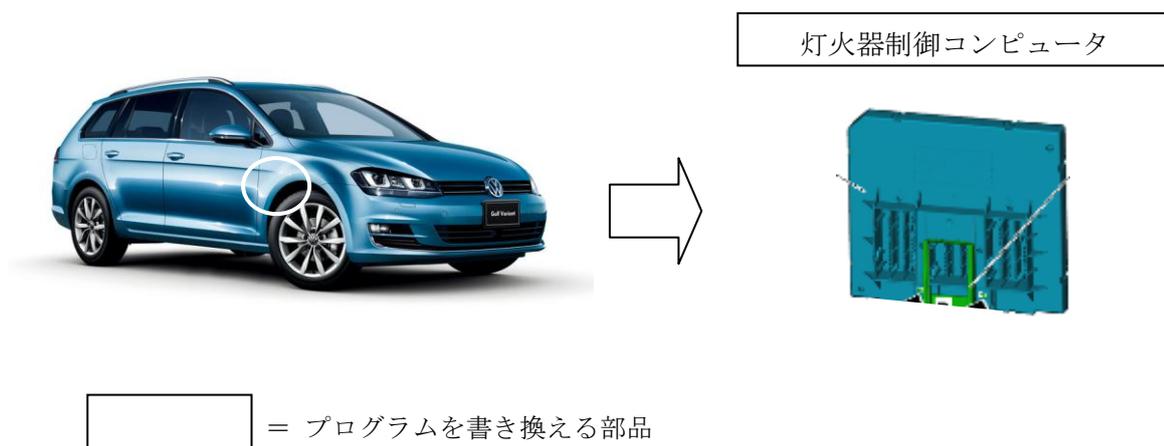

不具合発生箇所

灯火器制御コンピュータのプログラムが不適切なため、リモコンによるドアロック開錠時の外気温が低い場合、アンサーバックの方向指示器点滅を回路のショートと誤判定することがある。そのため、前面方向指示器が不灯になるとともに、警告機能が作動するおそれがある。

改善内容

全車両、灯火器制御コンピュータのプログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「97AX、日付、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部に貼り付ける。

