



## 改善箇所説明図

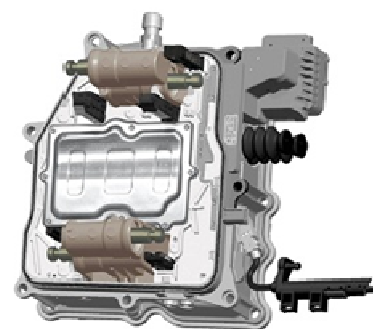

 = プログラムを書き換える部品

 自動変速機制御コンピュータ

## 不具合発生箇所

自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン停止後、当該コンピュータ内の作動油温度が低い状態で、特定のイグニッションスイッチ操作を行った場合に、当該コンピュータがスリープ状態にならないことがある。

そのため、エンジン停止後も当該コンピュータに待機電流が流れ続けることで、最悪の場合、バッテリーが上がりエンジンを始動できなくなるおそれがある。

## 改善内容

全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「37J4、日付、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部に貼り付ける。

