

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 4 月 16 日

リコール届出番号	3531	リコール開始日	平成 27 年 4 月 17 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎		
	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	① 電気装置 (ETACS ECU) ② その他 (ブロワモータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 前照灯や窓ふき器などを制御するETACS ECU内部の電子部品の製造が不適切なため、電子部品の抵抗値が増大することがある。そのため、ETACS ECU内部の電圧が不安定になり、最悪の場合、ETACS ECUの機能が停止して、前照灯が点灯中に消灯したり窓ふき器が作動不良となるおそれがある。 ② ブロワモータの製造が不適切なため、モータ内部のシャフトと軸受の芯がずれた状態で組み付けられたものがあり、シャフトと軸受が異常摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シャフトと軸受が固着し、最悪の場合、ブロワモータが作動停止して、デフロスタが機能せず安全な視野を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、ETACS ECUを確認し、該当するものは、ETACS ECUを良品に交換する。 ② 全車両、ブロワモータを確認し、該当するものは、ブロワモータを対策品に交換する。また、パワートランジスタのヒューズ切れが発生している場合には、同時にパワートランジスタも交換する。		
不具合件数	① 464 件、② 199 件	事故の有無	なし
発見の動機	① ② 市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3531 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	DBA-CV4W	「デリカ」	CV4W-0400101～CV4W-0502774 平成 21 年 12 月 19 日～平成 22 年 11 月 29 日	4,711 台	① 2,040 台 ② 4,711 台
	DBA-CV5W		CV5W-0209507～CV5W-0506869 平成 21 年 1 月 14 日～平成 22 年 11 月 29 日	27,181 台	①20,417 台 ②26,339 台
	DBA-CW4W	「アウトラ ンダー」	CW4W-0000201～CW4W-0001558 平成 22 年 9 月 2 日～平成 22 年 12 月 1 日	1,333 台	① 0 台 ② 1,333 台
			CW4W-5400101～CW4W-5403233 平成 21 年 12 月 18 日～平成 22 年 9 月 1 日	2,910 台	① 2,910 台 ② 2,910 台
	DBA-CW5W		CW5W-0200201～CW5W-0201259 平成 22 年 9 月 2 日～平成 22 年 12 月 1 日	1,059 台	① 0 台 ② 1,059 台
			CW5W-5302504～CW5W-9301970 平成 21 年 1 月 12 日～平成 22 年 8 月 31 日	9,153 台	① 9,153 台 ② 8,731 台
	DBA-CW6W		CW6W-5300341～CW6W-9300199 平成 21 年 1 月 13 日～平成 21 年 8 月 24 日	235 台	① 235 台 ② 199 台
	DBA-CY3A		「ギャラ ン」	CY3A-0000201～CY3A-0100791 平成 21 年 12 月 11 日～平成 22 年 12 月 1 日	1,921 台
	DBA-CY4A	CY4A-0302094～CY4A-0304077 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 12 月 10 日		1,984 台	① 1,984 台 ② 1,819 台
	CBA-CY4A	CY4A-0200943～CY4A-0600287 平成 21 年 1 月 21 日～平成 22 年 12 月 1 日		592 台	① 505 台 ② 567 台
	DBA-CX3A	CX3A-0000201～CX3A-0100484 平成 21 年 12 月 11 日～平成 22 年 11 月 30 日		1,007 台	① 723 台 ② 1,007 台
	DBA-CX4A	CX4A-0100952～CX4A-0102493 平成 21 年 1 月 12 日～平成 21 年 12 月 10 日		1,541 台	① 1,541 台 ② 1,366 台
	CBA-CX4A	CX4A-0000351～CX4A-0400275 平成 21 年 1 月 12 日～平成 22 年 12 月 1 日		806 台	① 731 台 ② 714 台
CBA-CZ4A	「ランサー エボリュー ション」	CZ4A-0100895～CZ4A-0300365 平成 21 年 1 月 12 日～平成 22 年 12 月 1 日		1,919 台	① 1,756 台 ② 1,822 台
DBA-GA3W	「R V R」	GA3W-0000101～GA3W-0014821 平成 22 年 2 月 8 日～平成 22 年 11 月 18 日	14,701 台	① 0 台 ②14,701 台	
(計 13 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 1 月 12 日～平成 22 年 12 月 1 日	(計 71,053 台)	①43,326 台 ②69,199 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの (①)

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ETACS ECU	8637A312	平成 21 年 1 月 4 日～ 平成 22 年 7 月 29 日	31 個	「アウトランダー」
	8637A312AZ	平成 21 年 1 月 6 日～ 平成 22 年 8 月 8 日	12 個	
	8637A313AZ	平成 21 年 11 月 25 日	1 個	「アウトランダー」 「ギャラン」 「ランサーエボリューション」 「デリカ」
	8637A319	平成 21 年 1 月 6 日～ 平成 21 年 3 月 28 日	13 個	
	8637A319AZ	平成 21 年 1 月 9 日～ 平成 21 年 4 月 3 日	11 個	
	8637A320	平成 21 年 1 月 15～ 平成 22 年 4 月 30 日	278 個	
	8637A320AZ	平成 21 年 1 月 14 日～ 平成 21 年 12 月 12 日	63 個	
	8637A321	平成 21 年 11 月 27 日～ 平成 22 年 9 月 22 日	318 個	
	8637A321AZ	平成 21 年 12 月 18 日～ 平成 22 年 9 月 22 日	147 個	
	8637A393	平成 21 年 1 月 19 日	1 個	
	8637A393AZ	平成 21 年 1 月 13 日～ 平成 21 年 1 月 20 日	2 個	
	8637A322	平成 21 年 10 月 30 日～ 平成 22 年 9 月 22 日	75 個	
	8637A322AZ	平成 21 年 10 月 8 日～ 平成 22 年 9 月 21 日	26 個	
			合計	(計 978 個)

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの (②)

対象の製品名	取引先 部品番号	対象部品の取引先からの 出荷期間	対象数	備考
ブロワ モータ	CSA431D221	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 23 年 3 月 31 日	1,576 個	「デリカ」 「アウトランダー」 「ギャラン」 「RV R」 「ランサーエボリューション」
		合計	(計 1,576 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。