

| | |
|-------|---|
| 連絡先: | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス: | http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月10日

| | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| リコール届出番号 | 外-2191 | リコール開始日 | 平成27年 6月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ | 製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-92-2992 | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（ブレーキバキュームホース） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動倍力装置のバキュームホースにおいて、当該バキュームホースの取り回しが不適切なため、エンジン前部のドライブプーリー又はベルトに接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バキュームホースに穴が開き、倍力装置が機能せず、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキバキュームホースの取り回しを点検し、取り回しが不適切な場合は適正に配管する。また、バキュームホースが損傷しているものは交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2191のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|------------|--|--|------------|----|
| ランドローバー | ABA-LG3SB | 「レンジローバー」 | SALGA2VE2EA110442～SALGA2VE1EA151824 平成25年6月19日～平成26年2月9日 | 101 | |
| | ABA-LGL3SC | | SALGA3VE0EA143185 平成26年2月27日 | 1 | |
| | ABA-LG5NA | | SALGA2DE7DA100179～SALGA2DE2DA124843 平成24年12月5日～平成25年9月13日 | 125 | |
| | ABA-LG5SA | | SALGA2EE8DA100108～SALGA2EE2EA154666 平成24年12月5日～平成26年2月27日 | 123 | |
| | ABA-LGL5SC | SALGA3EE0EA134972～SALGA3EE0EA144210 平成26年2月27日～平成26年3月28日 | 2 | | |
| | ABA-LW3SA | 「レンジローバー スポーツ」 | SALWA2VE1EA300194～SALWA2VE2FA617306 平成25年9月19日～平成27年4月20日 | 334 | |
| | ABA-LW5SA | | SALWA2EE8EA300193～SALWA2EE8FA614880 平成25年9月9日～平成27年4月20日 | 55 | |
| | (計7型式) | (計2車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成24年12月5日～平成27年4月20日 | (計741台) | |