

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年6月25日

改善対策届出番号	476	改善対策開始日	平成27年6月26日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 社長 幸田 好則	製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（フューエルトレイ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクのフューエルトレイの形状が不適切なため、洗車によってフューエルリッドとフロアの隙間から入った水がフューエルトレイに溜まり、燃料タンク内に浸入することがある。そのため、燃料ポンプが水を吸い込むとエンジン不調となるおそれがある。また、浸入した水の影響により、燃料タンク底部が錆び、そのままの状態で使用を続けると錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、フューエルトレイを対策品に交換し、フューエルリッドにラバー スポンジを貼り付けるとともに、燃料タンク、燃料ポンプ、インジェクタ、燃料ホースを新品に交換する。			
不具合件数	17件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JF52	「スーマーX」	JF52-1000004～JF52-1003935 平成25年4月24日～平成27年4月3日	3,768	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月24日～平成27年4月3日	(計3,768台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。