

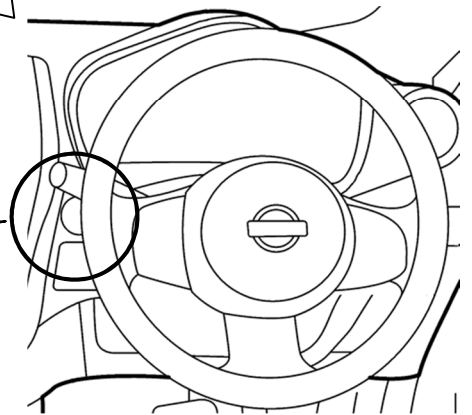


改善箇所説明図

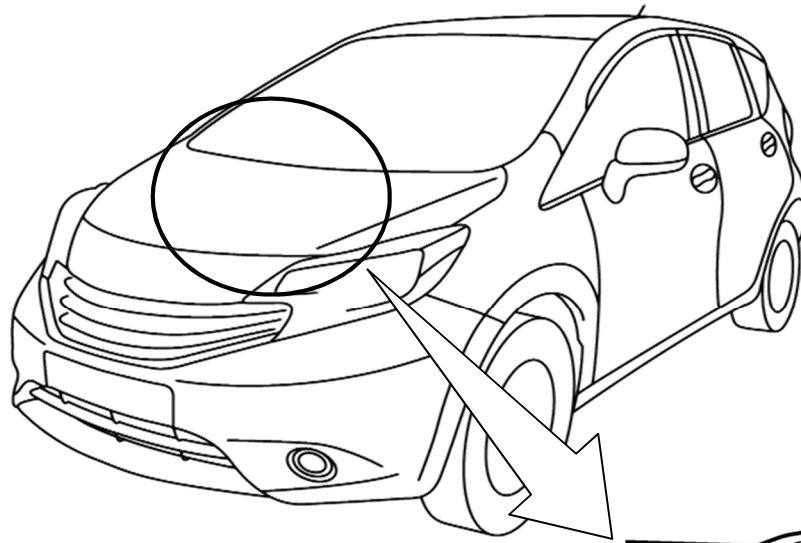

プッシュエンジンスタートスイッチ

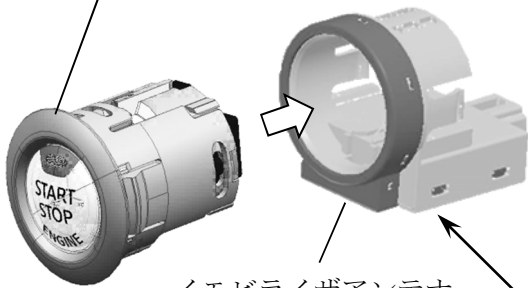


イモビライザアンテナ

インストルメントパネル

嵌合リブ
(削除)

防振材
(貼付)

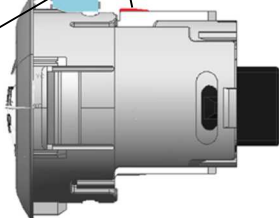

基準不適合発生箇所

プッシュエンジンスタートスイッチを組み付けるイモビライザアンテナの成形条件が不適切なため、熱収縮により、当該プッシュエンジンスタートスイッチとの隙間が狭くなり、摺動抵抗が増加したものがあある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スイッチ操作時に押したまま戻らず、緊急停止操作と判定してエンジンを停止することがあり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。

改善部位 (プッシュエンジンスタートスイッチ)

改善の内容

全車両、当該プッシュエンジンスタートスイッチの嵌合リブを削除してイモビライザアンテナとの隙間を確保するとともに、スイッチに防振材を貼付する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、加工する部品を示す。