


改善箇所説明図

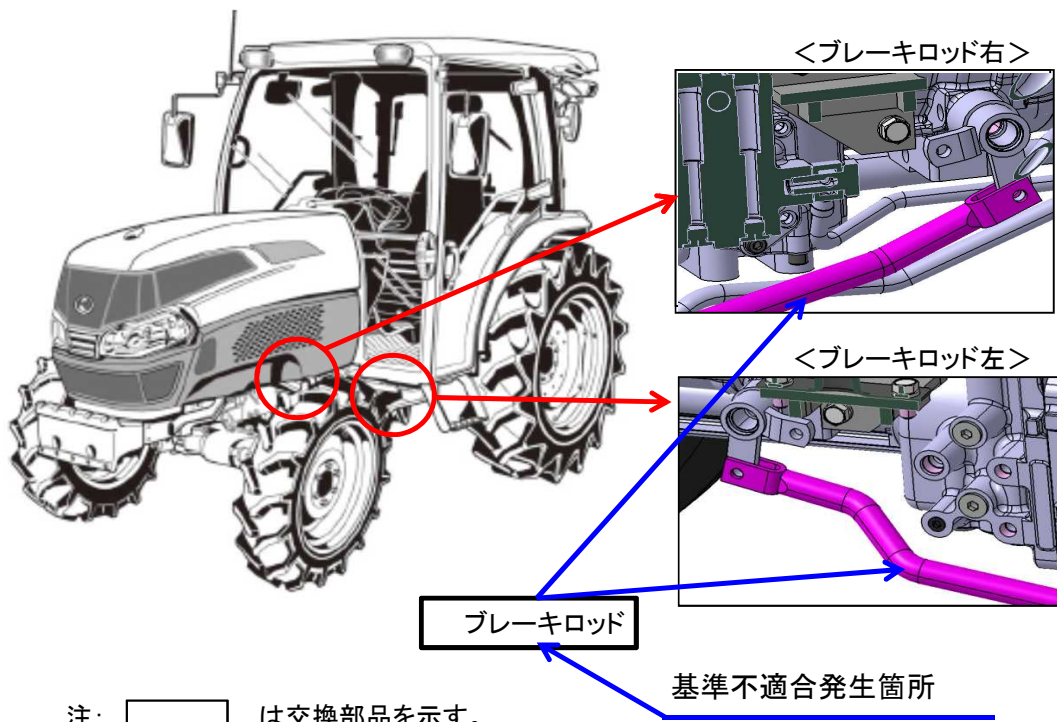

農耕トラクタの制動装置において、ブレーキロッドの形状が不適切なため、当該ロッドとクラッチハウジングケース及びパワーステアリング配管との隙間が狭いものがある。そのため、ブレーキペダルの遊び調整を行うと、隙間がさらに狭くなり、制動装置を作動させると、ブレーキロッドとクラッチハウジングケース及びパワーステアリング配管が接触するおそれがある。

改善の内容：
全車両、ブレーキロッドを対策品に交換する。

改善後の識別：
右ブレーキ支点ボルトに白丸ペイントを追加する。

