

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 7月23日

リコール届出番号	3611	リコール開始日	平成27年 7月24日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（油圧調整装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、構成部品の形状が不適切なため、圧入組付け時に樹脂製の異物が発生することがある。そのため、当該異物が油圧制御弁などに噛み込んでABS作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3611のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	HBD-HA36V	「アルト」	HA36V-100273～HA36V-101721 平成26年12月10日～平成27年1月17日	323	
	DBA-HA36S		HA36S-100017～HA36S-212344 平成26年12月10日～平成27年1月20日	9,302	
	HBD-DA17V	「エブリイ」	DA17V-100090～DA17V-100095 平成27年2月4日	4	
	ABA-DA17W		DA17W-100069～DA17W-100073 平成27年2月4日	5	
	ABA-JB43W	「ジムニー」	JB43W-580544～JB43W-580668 平成26年12月15日～平成27年1月16日	125	
マツダ	DBA-HB36S	「キャロル」	HB36S-100001～HB36S-200746 平成27年1月5日～平成27年1月19日	546	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月10日～平成27年2月4日	(計10,305台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。