
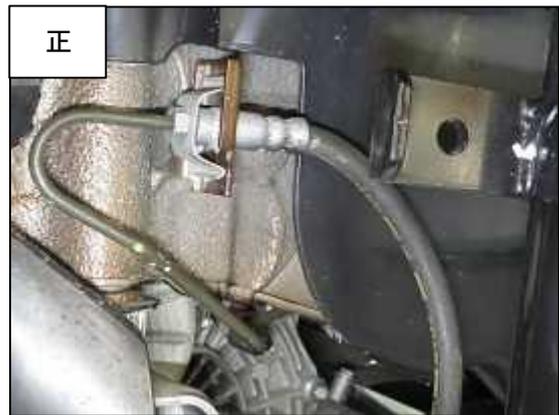


# 改善箇所説明図

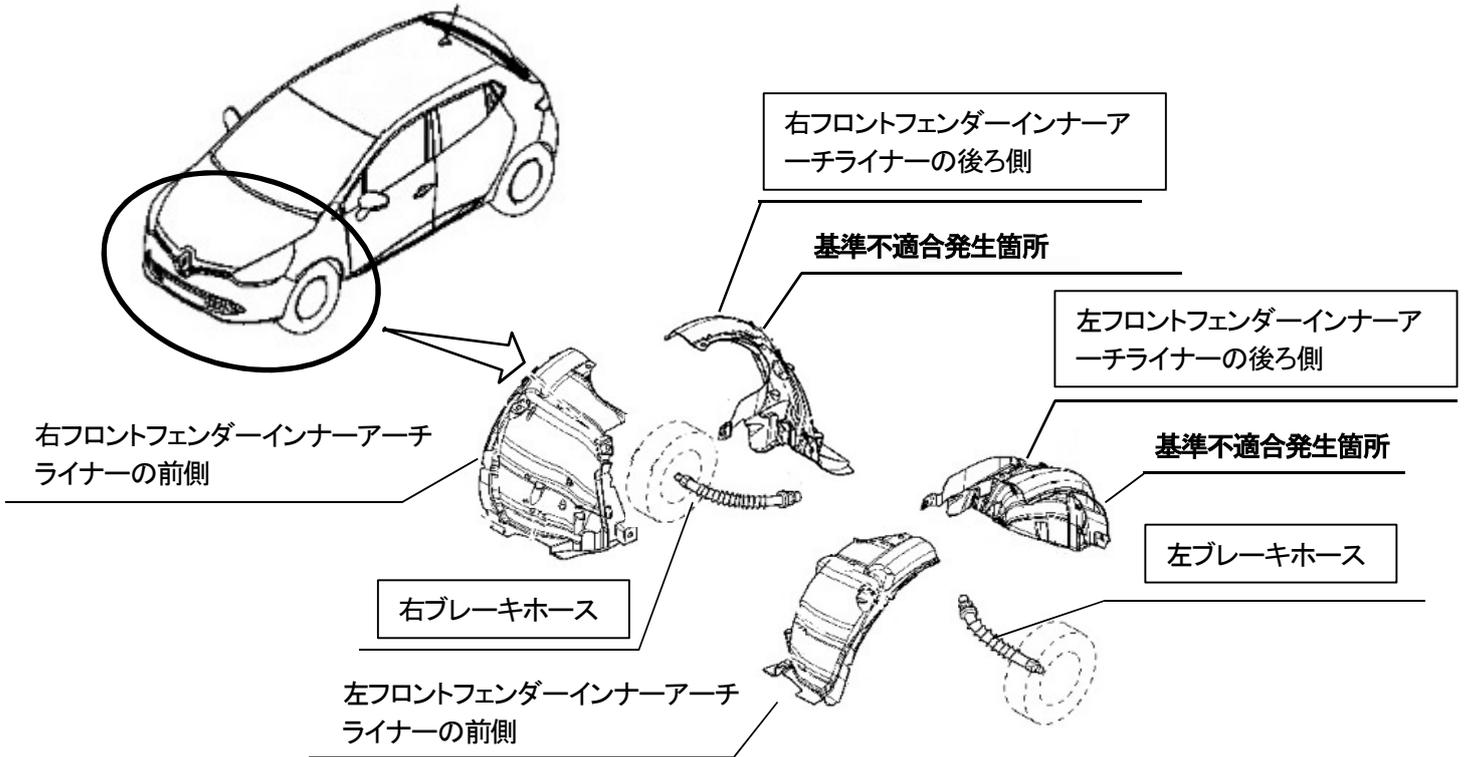

注： 図中の  は点検結果により交換する部品を示す。

左右前輪のフェンダー内に取り付けるインナーアーチライナーの組み付けを誤り、インナーアーチライナーがブレーキホースに接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが損傷しブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、インナーアーチライナーの取り付けを点検し、取り付けに誤りがあるものはインナーアーチライナーとブレーキホースを新品に交換し、正規の状態に取り付ける。

## 識別

ルーテシアはルノー社指定ステッカーの A6 欄に、キャプチャーは A1 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法： 縦 7cm、横 7cm  
色： 青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						X
B						
C						
D						
E						

ルーテシア

	1	2	3	4	5	6
A	X					
B						
C						
D						
E						

キャプチャー