

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 27 年 09 月 16 日

リコール届出番号	外-2219	リコール開始日	平成 27 年 09 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャパン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料圧力センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料配管に取り付けている燃料圧力センサーにおいて、製造が不適切なため、センサーの締め付けが不十分なものがある。そのため、燃料圧力センサー取付け部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料圧力センサーからの燃料漏れを点検し、漏れないものは当該センサーを規定のトルクで締め付ける。また、漏れがあるものは、取り付け部分のガスケットを新品に交換し、当該センサーを規定のトルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2219 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-RM5M	「ルーテシア ルノー・スポール」	VF15R4M0ED0678886～VF15R4M0EE0703354 平成 25 年 04 月 17 日～平成 26 年 05 月 05 日	813	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 04 月 17 日～平成 26 年 05 月 05 日	(計 813 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。