

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 9月24日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 3650 | リコール開始日 | 平成27年 9月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（横滑り防止装置コントローラ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 横滑り防止装置のコントローラの制御プログラムが不適切なため、横滑り防止装置作動中、ブレーキ制御に使用する駆動モータの影響で、コントローラに内蔵されているヨーレートセンサの出力信号を異常値と誤判断することがある。そのため、横滑り防止装置作動中にも関わらずブレーキ制御を停止して、走行安定性が損なわれるおそれがある。また、衝突被害軽減ブレーキが作動中に停止するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、横滑り防止装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 社内製造工場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3650のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|--|------------|--------------------|
| スズキ | DAA-MA36S | 「ソリオ」 | MA36S-100062～MA36S-103599 平成27年7月29日～平成27年9月18日 | 1,086 | デュアルカメラブレーキサポート装着車 |
| | | | MA36S-600035～MA36S-602707 平成27年7月29日～平成27年9月18日 | 867 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年7月29日～平成27年9月18日 | (計1,953台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。