


改善箇所説明図

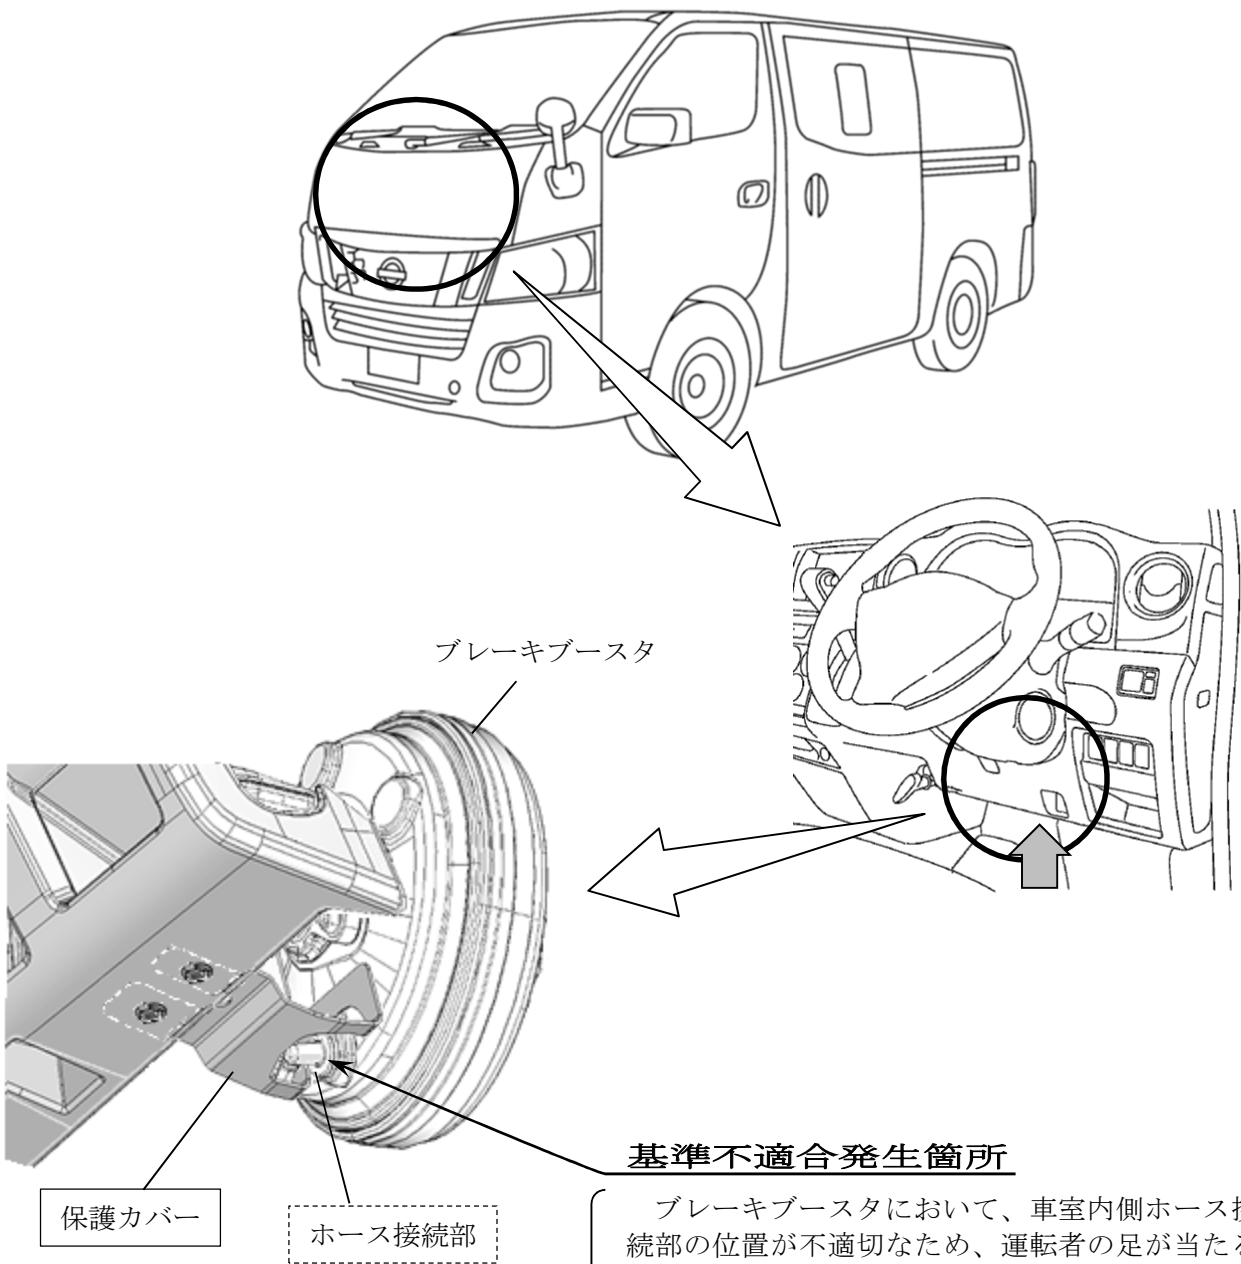

矢視図

ブレーキブースタにおいて、車室内側ホース接続部の位置が不適切なため、運転者の足が当たるおそれがある。そのため、当該ホース接続部を強く踏み下ろされた場合、接続部が外れてブレーキ倍力が不足し、制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブレーキブースタのホース接続部に保護カバーを組み付ける。なお、当該ホース接続部が外れかけている場合は適切に組み付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、追加する部品を示す。

は、必要に応じて再組付けする部品を示す。