

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月8日

リコール届出番号	3652	リコール開始日	平成27年10月9日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ヒューズボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックスの製造プログラムが不適切なため、ブローモータ配線の端子部を逆向きに組み付けたものがある。そのため、端子の固定が不十分になり端子がこすられて絶縁物質が生成され、最悪の場合、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスの製造番号を確認し、該当するものにはサブハーネスを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3652のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0326194～LA600S-0331396 平成27年8月19日～平成27年9月2日	2,421	
	DBA-LA610S		LA610S-0062912～LA610S-0063917 平成27年8月20日～平成27年9月2日	531	
	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0051149～LA150S-0053948 平成27年8月19日～平成27年9月1日	699	
			LA150S-1029577～LA150S-1029764 平成27年8月21日～平成27年9月1日	37	
	DBA-LA160S		LA160S-0010422～LA160S-0011125 平成27年8月19日～平成27年9月1日	170	
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0009636～LA150F-0009860 平成27年8月19日～平成27年9月1日	26	
	DBA-LA160F		LA160F-0004031～LA160F-0004110 平成27年8月19日～平成27年9月1日	16	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月19日～平成27年9月2日	(計 3,900 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。