


改善箇所説明図

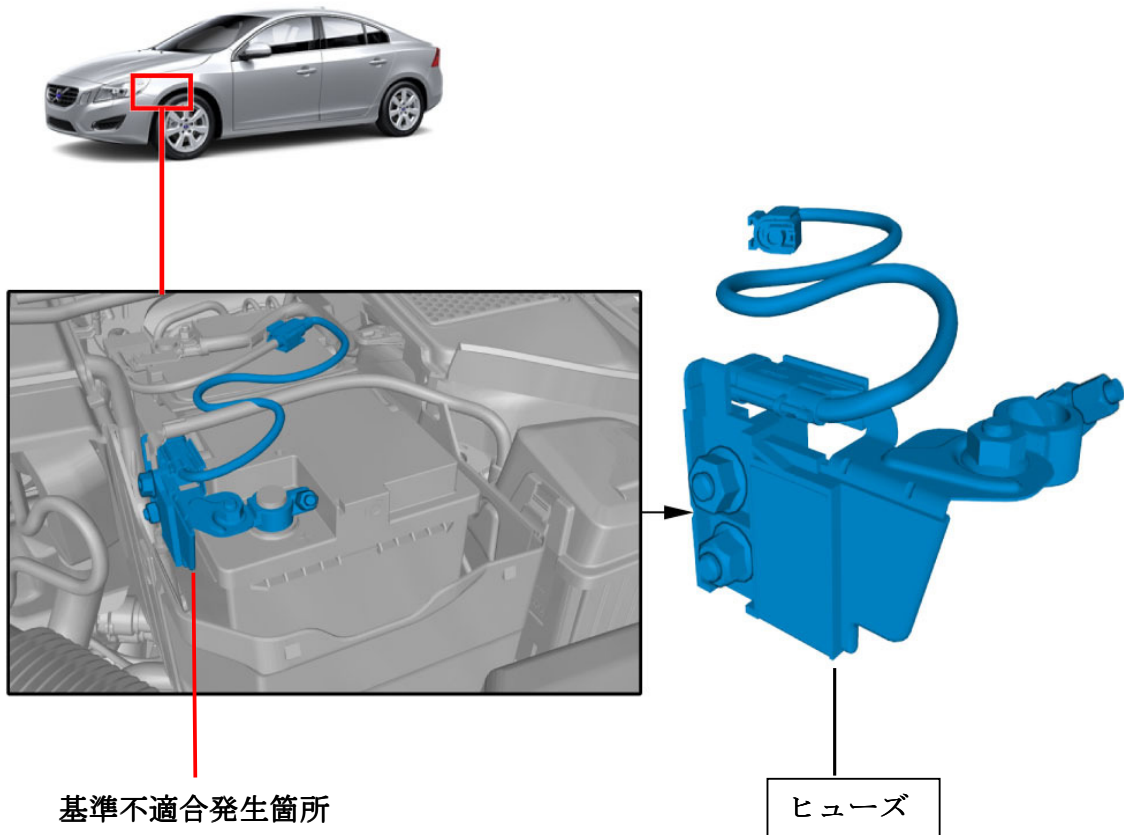

基準不適合発生箇所

スターターモーターにおいて、設計時に電気回路のヒューズの設定を誤ったため、容量の低いヒューズが取り付けられているものがある。そのため、アイドリングストップ機能でエンジンを始動した際、トランスミッションのギヤが締結状態でエンジンを始動することとなるため、スターターモーターに通常始動時よりも負荷が掛かり、多くの電流が流れるため、ヒューズが切れ、エンジンが始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズを対策品と交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外—2252 のステッカーを貼付する。

注: は不具合箇所を示す。