

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : '平成27年12月11日

リコール届出番号	3710	リコール開始日	平成27年12月11日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	かじ取り装置(ナックルアーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのかじ取り装置において、ナックルアームの強度が不足しているため、ステアリングを操作するとナックルアームの一部に応力が集中し、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、ナックルアームとハブの結合力が低下して、ハブとフロントギヤケースの結合部からオイルが漏れ、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナックルアームを対策品と交換する。		
不具合件数	50 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 3710のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	KDN-65J	「EG58」	65J-020324~65J-020687 平成24年5月25日~平成26年8月27日	60	※後輪クローラ仕様
		「EG65」	65J-030568~65J-031865 平成24年5月24日~平成26年8月8日	504	※後輪クローラ仕様
	-	「EG76」	83A-000101~83A-000234 平成21年3月13日~平成26年3月20日	133	
		「EG83」	83A-010101~83A-010334 平成21年4月23日~平成26年3月26日	234	
	KPD-83B	「EG76」	83B-020101~83B-020462 平成21年4月27日~平成26年3月19日	360	※無段変速仕様
		「EG83」	83B-030102~83B-031008 平成21年3月12日~平成26年3月21日	810	※無段変速仕様
	-	「EG765」	65C-000102~65C-000524 平成16年9月3日~平成21年4月1日	228	
		「EG765」	65CH-000274~65CH-000488 平成17年12月1日~平成20年5月1日	120	※無段変速仕様
	-	「EG775」	82A-000104~82A-000730 平成16年9月3日~平成21年1月22日	305	
		「EG782」	82A-050110~82A-051189 平成16年9月7日~平成21年3月16日	459	
	SB-82B	「EG775」	82B-000312~82B-000732 平成17年12月1日~平成21年2月19日	213	※無段変速仕様
		「EG782」	82B-050366~82B-051200 平成17年11月30日~平成21年3月26日	409	※無段変速仕様
(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月3日~平成26年8月27日	(計3835台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。