



改善箇所説明図

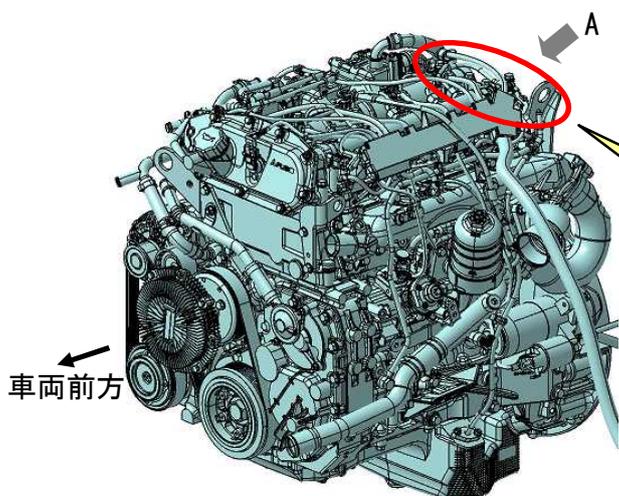

エンジン

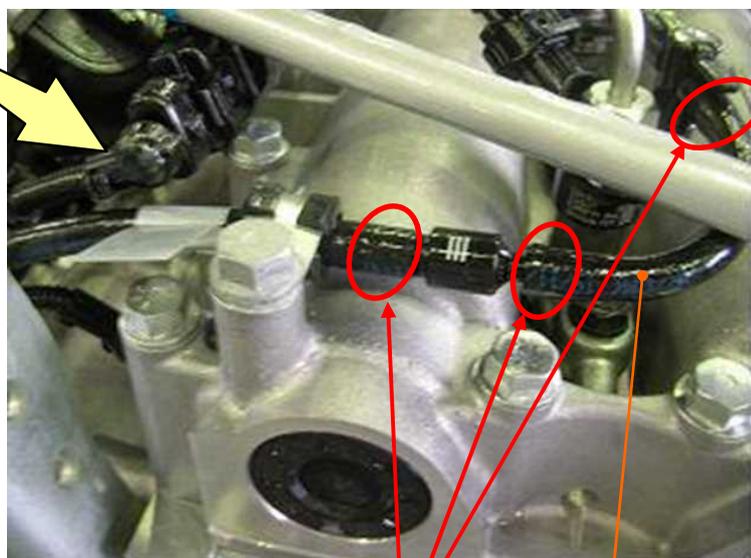

基準不適合発生箇所

戻り側燃料ホース

《A 視》

小型トラック・バスにおいて、戻り側燃料ホースの材質が不適切なため、架装時、車両洗車時等に使用される化学物質により、燃料ホースが膨潤するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースの接続部が外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ホースを対策品に交換する。

なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として燃料ホースの接続部にクランプを追加し、対策品が供給され次第、燃料ホースを対策品に交換する。

注：□ は、追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT144」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラー스트ライカー付近

バス：アクセルペダル右部壁面