

改善箇所説明図




不具合発生箇所



車両前方

シート座面裏側

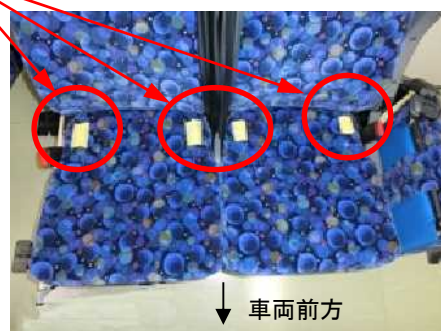

車両前方

客席シート上方視

※最後列シートも同様。



《改善前》



《改善後》

※右側も同様に改善する。

シート表皮留め金具

オプションの客席シートを装着した大型観光バスにおいて、シート表皮を固定する金具の選定が不適切なため、クッションの薄い部位を強く押し下ると、当該金具がシート表皮を貫通する場合があります。そのため、シート表皮を貫通した当該金具で負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シート表皮留め金具（シート後部の6ヶ所）を対策品で留めなおす。

注：□ は交換および追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB168」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。