



改善箇所説明図

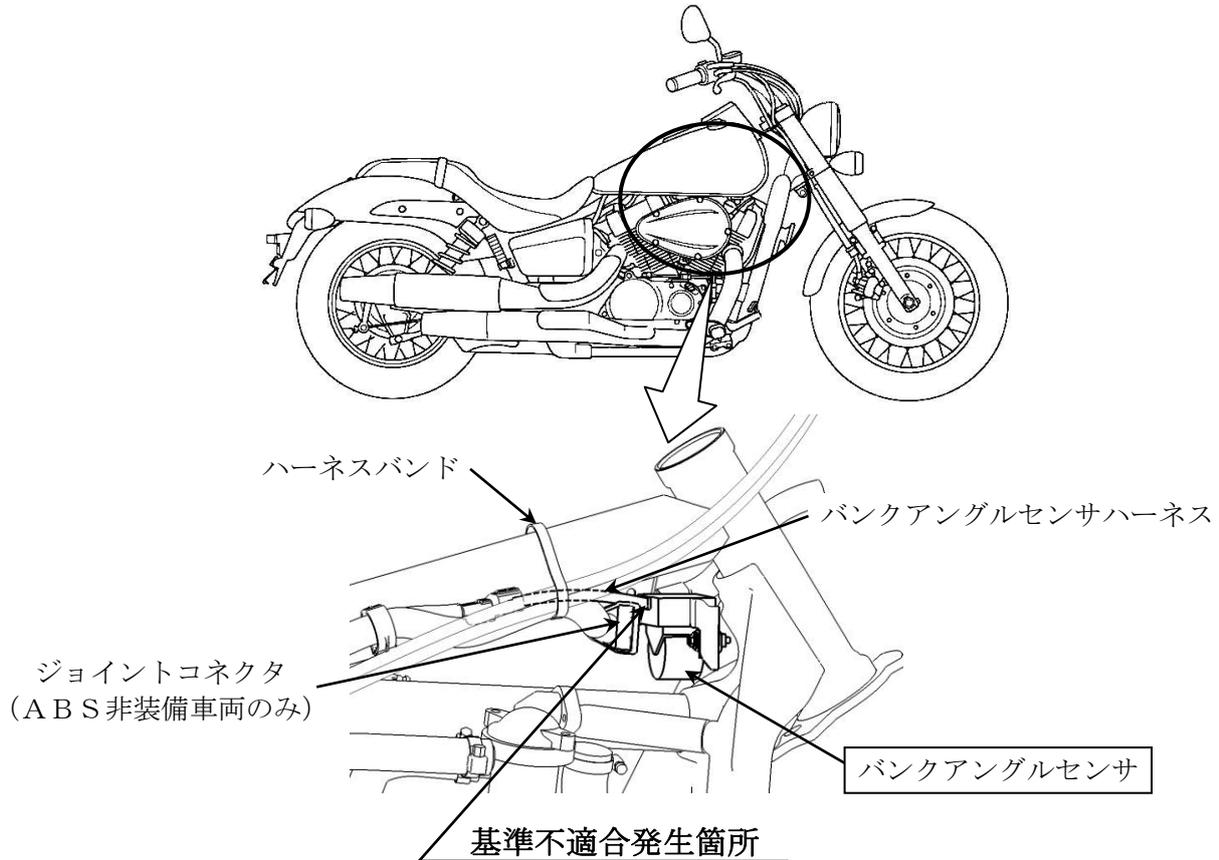

転倒時にエンジンを停止させる装置（バンクアングルセンサ）において、バンクアングルセンサハーネスの固定方法、また、アンチロックブレーキシステム（ABS）非装備車両にあつては、ジョイントコネクタの取付位置が不適切なため、走行中の振動により当該ハーネス取出し部が屈曲するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ハーネスが断線し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バンクアングルセンサハーネスの固定方法を変更するとともに、バンクアングルセンサを対策品と交換する。また、ABS非装備車両はジョイントコネクタの取付位置も変更する。

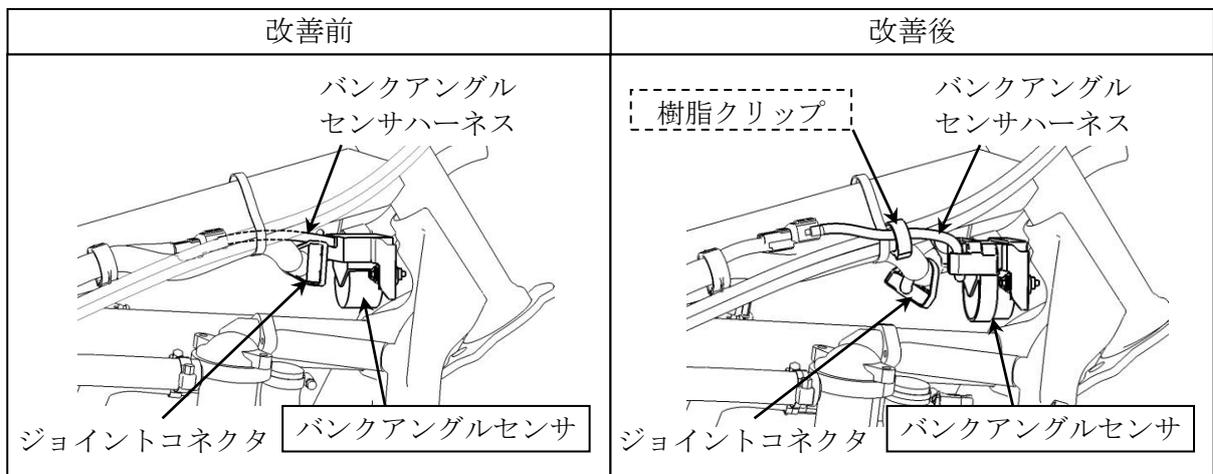

注： は交換部品を示す。 は追加部品を示す。

識別：車台番号付近に青色の識別ラベルを貼付する。