

平成 27 年 12 月 17 日

三菱自動車工業株式会社による自主改善の実施について

三菱自動車工業株式会社が販売した電源供給装置「MiEV power BOX」について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 27 年 12 月 17 日
不 具 合 の 内 容	後付用品として販売した電源供給装置 MiEV power BOXの給電コネクタ製造過程において、不適切な材料(導電性樹脂)を使用したヒューズボックスを組付けしたものがあ。そのためMiEV power BOX内のACインバーターがショート故障した場合、給電コネクタ内のヒューズが溶断してもヒューズボックスが導電性のため、そのまま過電流が流れ、温度が上昇し、最悪の場合、給電コネクタから一瞬発火し、発煙・溶損に至るおそれがある。
改 善 の 内 容	対象期間に製造された MiEV power BOX を点検し、導電性のヒューズボックスが組付けられていた場合、給電コネクタを正規品に交換する。
ク レ ー ム 件 数	0 件
事 故 の 有 無	0 件
使用者に周知させるための措置	・販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・三菱自動車工業㈱のインターネットホームページに掲載する。

製品名	型式	自主改善対象製品の製造番号の範囲及び製作期間	自主改善対象数	備考
MiEV power BOX	MZ604775	00338, 00807, 01006, 01378, 01393, 01470, 01674 ~ 01742, 01744 ~ 01746, 01752, 01754, 01756, 01759 ~ 01812, 01814 ~ 01823, 01825 ~ 01832, 01834 ~ 01836, 01838, 01840, 01843, 01850 ~ 01854 平成 26 年 4 月 4 日～平成 27 年 5 月 18 日	164 台	-
(1 種類)	(1 型式)	-	(合計) 164 台	-

問い合わせ先

三菱自動車お客様相談センター

電話番号 0120-324-860

オープン時間：9 時～17 時(土、日：9 時～12 時 13 時～17 時)

ホームページアドレス www.mitsubishi-motors.co.jp/support/accessory/