


## 改善箇所説明図

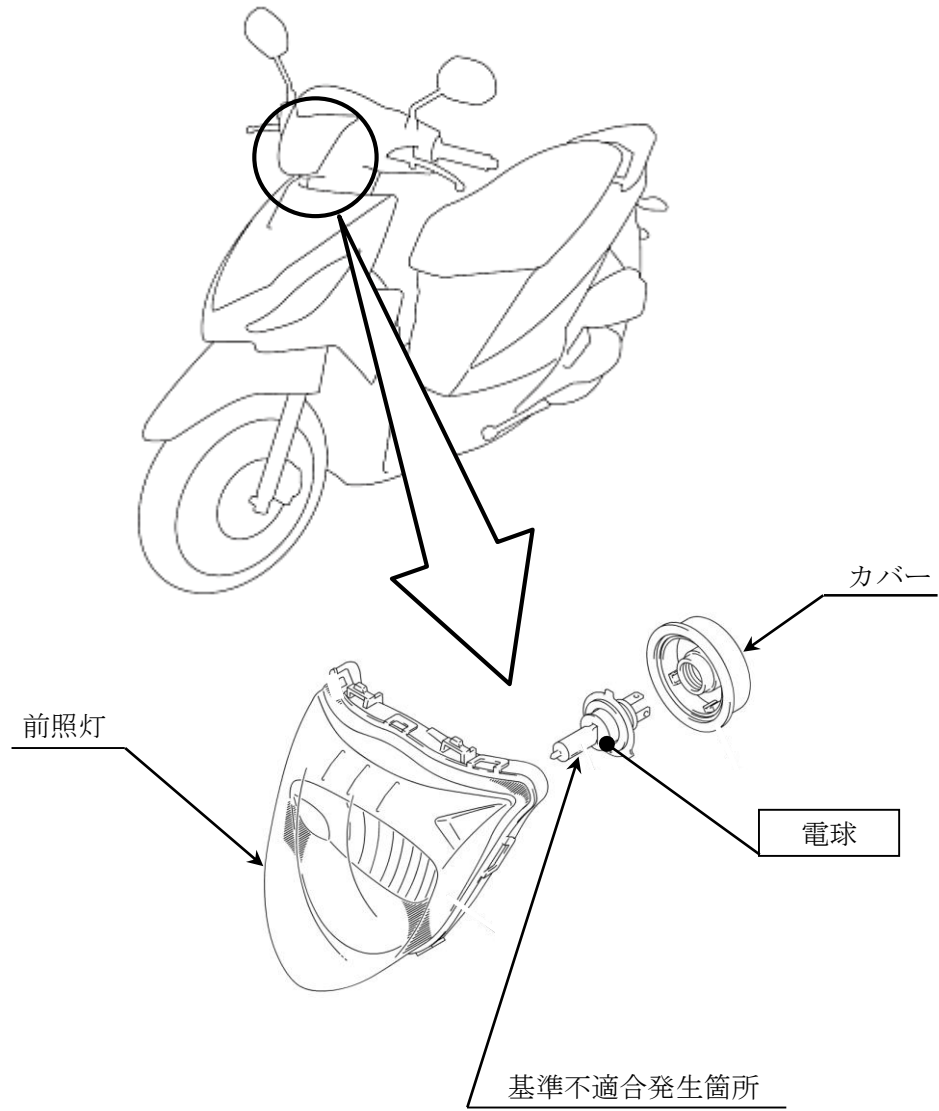

前照灯において、電球の製造工程が不適切なため、電球内のフィラメントに異材が使用され、フィラメントの剛性が低いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動でフィラメントが断線して前照灯が不灯となり、断線したフィラメントがアース線に接触してヒューズが切断し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前照灯の電球を良品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻プレートに緑色のシールを貼付する。