



改善箇所説明図

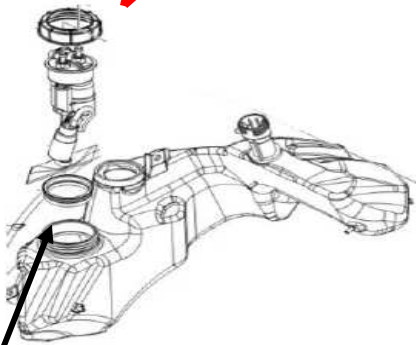

ZAPM45100 (Piaggio Vespa GTS 250)

カプラー部:
旧式: 緑のマーキング
改善後: 青のマーキング

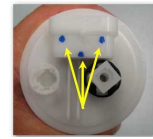

不具合発生箇所



※全モデル共通対策

基準不適合発生箇所

燃料ポンプにおいて、樹脂製インペラと燃料ポンプカバーのクリアランスの設計が不適切なため、走行後の燃料温度の上昇によって樹脂製インペラと燃料ポンプカバーが干渉するものがある。そのため、エンジン停止後、燃料ポンプが作動せず、燃料を供給できなくなり、エンジンを再始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプを点検し、未対策品の場合、対策品と交換する。