

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 2月 9日

リコール届出番号	3755	リコール開始日	平成28年 2月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(自動変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を搭載した路線バスにおいて、トルクコンバータ部バックギングプレートへのトルクコンバータカバーへの取付けボルト締付け方法およびトルクコンバータカバーのねじ部加工が不適切なため、当該ボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとボルトが折損し、折損したボルトがトルクコンバータカバーとタービンとの間に挟まり、最悪の場合、トルクコンバータがロックアップした状態となり、エンストして走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックギングプレート取付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3755のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PDG-KV234L2	「日野 ブルーリボンII」	KV234L2-7000499～KV234L2-7000531 平成22年 3月26日～平成22年 7月30日	4	
	PDG-KV234L2改				
	LKG-KV234L3		KV234L3-7000006～KV234L3-7000543 平成23年 1月12日～平成27年 7月30日	104	
	QDG-KV234L3				
	QKG-KV234L3 QKG-KV234L3改				
	PDG-KV234N2		KV234N2-7000580～KV234N2-7000663 平成22年 3月16日～平成22年 7月30日	30	
	PDG-KV234N2改				
LDG-KV234N3	KV234N3-7000023～KV234N3-7000848 平成22年11月12日～平成27年 8月 4日	218			
LKG-KV234N3					
LKG-KV234N3改					
QKG-KV234N3 QKG-KV234N3改					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LKG-KV234Q3 QDG-KV234Q3 QDG-KV234Q3改 QKG-KV234Q3 QKG-KV234Q3改	「日野 ブルーリボンII」	KV234Q3-7000031～KV234Q3-7000330 平成23年 5月10日～平成27年 7月 8日	62	
	(計 18 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 3月16日～平成27年 8月 4日	(418 台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234N1	「日野 ブルーリボンII」	KV234N1-7000272	1	
			合計	(1 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。