

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 4 月 20 日

リコール届出番号	外-2326	リコール開始日	平成 28 年 4 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (クラッチスレーブシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クラッチスレーブシリンダーにおいて、クラッチパイプとの接合部の加工が不適切なため、接合部の表面が粗いものがある。そのため、クラッチパイプを接合すると、当該パイプの先端に取り付けられているOリングが損傷してシール性が損なわれ、接合部よりクラッチオイルが漏れ、最悪の場合、クラッチが作動しなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチスレーブシリンダーおよびクラッチパイプのOリングを良品と交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及びドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2326 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0104GZ174751 ～ WB10A0105GZ177058 平成27年8月21日 ～ 平成27年10月15日	121 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS-A」	WB10A0207GZ227635 ～ WB10A0209GZ229905 平成27年9月7日 ～ 平成27年10月15日	71 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200RT」	WB10A0301GZ247328 ～ WB10A0300GZ248387 平成27年8月21日 ～ 平成27年10月13日	68 台	
BMW	EBL-R12NB	「BMW R1200R」	WB10A0405GZ277401 ～ WB10A0406GZ278217 平成27年8月14日 ～ 平成27年10月13日	123 台	
BMW	EBL-R12NB	「BMW R1200RS」	WB10A0505GZ359174 ～ WB10A0500GZ360376 平成27年8月14日 ～ 平成27年10月14日	221 台	
	(2型式)	(5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月14日 ～ 平成27年10月15日	(計 604 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。