


改善箇所説明図

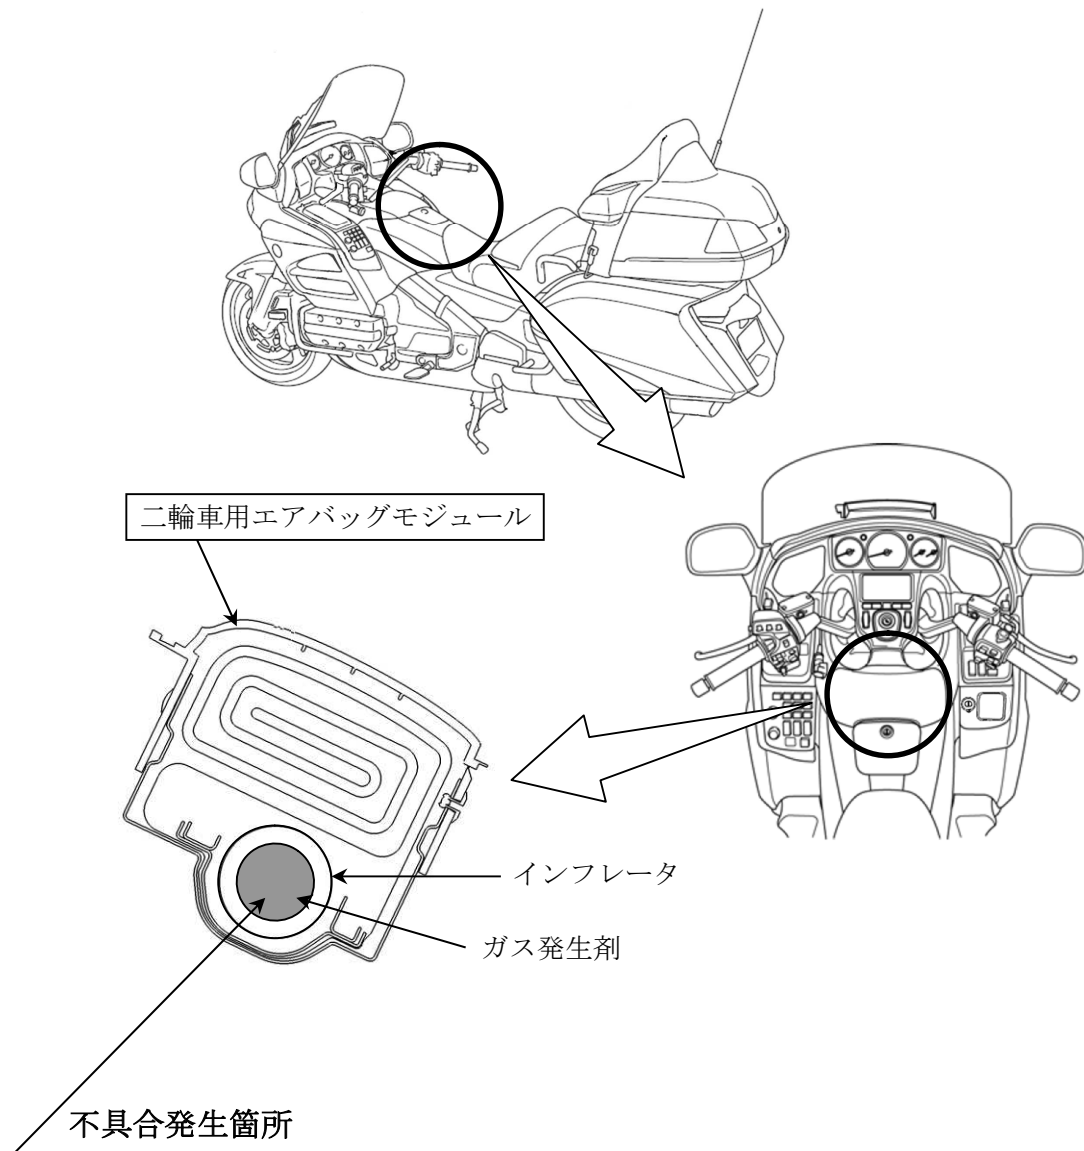

二輪車用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、二輪車用エアバッグモジュールを対策品と交換する。

なお、部品の準備に時間を要することから、当面の暫定措置としてエアバッグの機能を停止するとともに、エアバッグ警告灯を点灯させ、エアバッグモジュールカバーに当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。