

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 6月23日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 3834 | リコール開始日 | 平成28年 6月23日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 車体（シートベルト巻取装置固定用プレートとクォータインナパネルの溶接部） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後席シートベルトにおいて、左側シートベルト巻取装置用固定用プレートと車体のクォータインナパネルとの溶接が不適切なため、溶接強度が不足している。そのため、衝突時にシートベルト巻取装置の車体側取付部が変形し、乗員を拘束できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、溶接不適切個所の再溶接を実施する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無 |
| 発見の動機 | 社内開発部門からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問または電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3834のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|--|------------|----|
| スズキ | DAA-FF21S | 「イグニス」 | FF21S-100144～FF21S-111793 平成28年1月26日～平成28年5月27日 | 160 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成28年1月26日～平成28年5月27日 | (計160台) | |