

連絡先 自動車局技術 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月29日

リコール届出番号	3836	リコール開始日	平成28年6月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料蒸発ガス排出抑制装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路（樹脂製）の端部形状が不適切なため、使用過程で当該端部に亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換する。		
不具合件数	205件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール（7月上旬発送予定）等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3836のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「フ°リウス」	ZVW30-0052877～ZVW30-0440673 平成21年 9月 4日～平成27年 2月 5日	91,236	
			ZVW30-1000083～ZVW30-1927847 平成21年 3月23日～平成27年 2月 5日	519,509	
			ZVW30-5000005～ZVW30-5760029 平成21年 3月23日～平成27年 2月 6日	455,920	
	DLA-ZVW35	「フ°リウス」 「フ°リウスPHV」	ZVW35-3000101～ZVW35-3072850 平成21年11月11日～平成27年 2月 5日	21,283	
	DAA-ZVW40W	「フ°リウスα」	ZVW40-0001002～ZVW40-0015238 平成25年10月17日～平成27年 2月24日	14,163	
ZVW40-3000140～ZVW40-3108448 平成23年 3月 7日～平成27年 2月21日			74,105		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW41W	「フ`リウスα」	ZVW41-0001001～ZVW41-0026602 平成25年10月25日～平成27年 2月23日	25,454	
			ZVW41-3000182～ZVW41-3381959 平成23年 3月 7日～平成27年 2月23日	266,736	
	DAA-AZK10	「SAI」	AZK10-2060395～AZK10-2088940 平成25年 6月24日～平成27年 2月 3日	27,326	
レクサス	DAA-ZWA10	「CT200h」	ZWA10-2000121～ZWA10-2233141 平成22年11月29日～平成27年 2月 4日	47,113	
	DAA-ANF10	「HS250h」	ANF10-2056004～ANF10-2065225 平成24年12月 6日～平成27年 2月 5日	8,904	
ダイハツ	DAA-ZVW41N	「メビ`ウス」	ZVW41-0016202～ZVW41-0026593 平成26年 8月25日～平成27年 2月21日	106	
			ZVW41-3251964～ZVW41-3363911 平成25年 4月 1日～平成26年 8月 8日	654	
	(計8型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 3月23日～平成27年 2月24日	(計1,552,509台)	

(備考) 本件は、平成26年10月15日付け届出番号「3450」で届出したものであるが、新たに原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。