

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月29日

リコール届出番号	3835	リコール開始日	平成28年6月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カーテンシールドエアバッグ用ガス封入式インフレーターにおいて、製造が不適切なため、インフレーターパイプの洗浄が不十分でパイプ内に潤滑剤が残り、適切に溶接ができていないものがある。そのため、溶接部に微小な亀裂が入り、駐車中に車室内の温度が上がると封入ガス圧が上昇して溶接部が破断し、最悪の場合、破片の一部が車室内に飛び出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、飛散防止用プロテクタを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール（7月上旬発送予定）等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3835のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「プリウス」	ZVW30-0052877～ZVW30-0333134 平成21年9月4日～平成23年12月17日	82,749	
			ZVW30-1000083～ZVW30-1546485 平成21年3月23日～平成24年4月27日	341,899	
			ZVW30-5000005～ZVW30-5451684 平成21年3月23日～平成24年4月27日	285,476	
	DLA-ZVW35	「プリウス」 「プリウスPHV」	ZVW35-3000101～ZVW35-3013900 平成21年11月11日～平成24年4月27日	6,663	
レクサス	DAA-ZWA10	「CT200h」	ZWA10-2000121～ZWA10-2103690 平成22年11月29日～平成24年4月27日	26,293	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月23日～平成24年4月27日	(計743,080台)	

(備考)

本届出の対象台数は、平成28年6月29日付け、届出番号「3836」の対象台数の内数である。