

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

届出日：平成28年6月30日

改善対策届出番号	改500			改善対策開始日	平成29年3月中旬予定
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘		製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高温多湿の環境下での長期使用によりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、予防的措置として運転者席側エアバッグアッセンブリを対策品と交換する。なお、交換用対策部品の準備に時間を要することから、対象ユーザーへは準備できた段階で再通知する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	取引先からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 				
車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM00A0GA791662 平成26年2月14日 ～ 平成28年6月27日	151	
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM20A0GA791916 平成26年2月14日 ～ 平成28年6月27日	186	
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 平成27年12月16日	1	
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A9GA786312 平成27年2月3日 ～ 平成28年2月9日	7	
	不明		YV2RM20D8EA765197 ～ YV2RM20D3GA792083 平成26年7月10日 ～ 平成28年6月27日	322	
	(計5型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日 ～ 平成28年6月27日	(計667台)	

【注意事項】 上記対象車の車台番号及び輸入期間の範囲以降で、対策品が採用される平成29年3月中旬以前に販売/登録される車両も対象となるため、追加対象範囲が確定した時点で改めて追加届出を行うものとする。