


改善箇所説明図

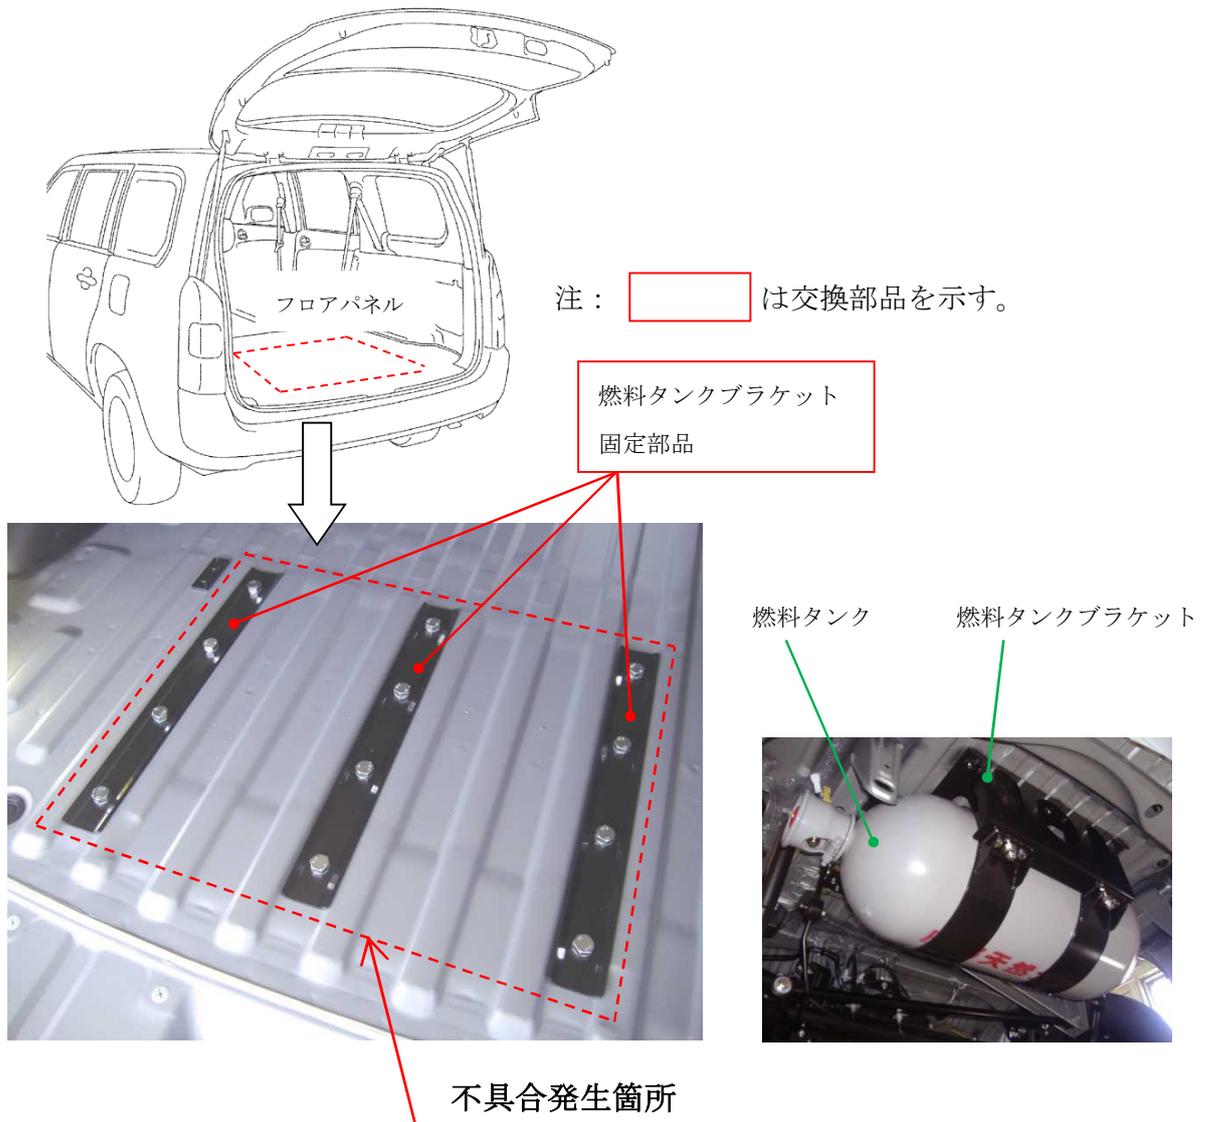

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両のフロアパネルにおいて、燃料タンク（ガス容器）取付部の強度検討が不足していたため、当該フロアパネルに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、フロアパネルが割れて燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクブラケットを固定する部品を対策品に交換する。また、フロアパネルに亀裂が発生しているものについてはフロアパネルを補修する。

識別：改善実施済車両には車台番号1ケタ目下に黄ペイントを塗布する。