



改善箇所説明図①

通称名 YT490、YT5101、YT5113

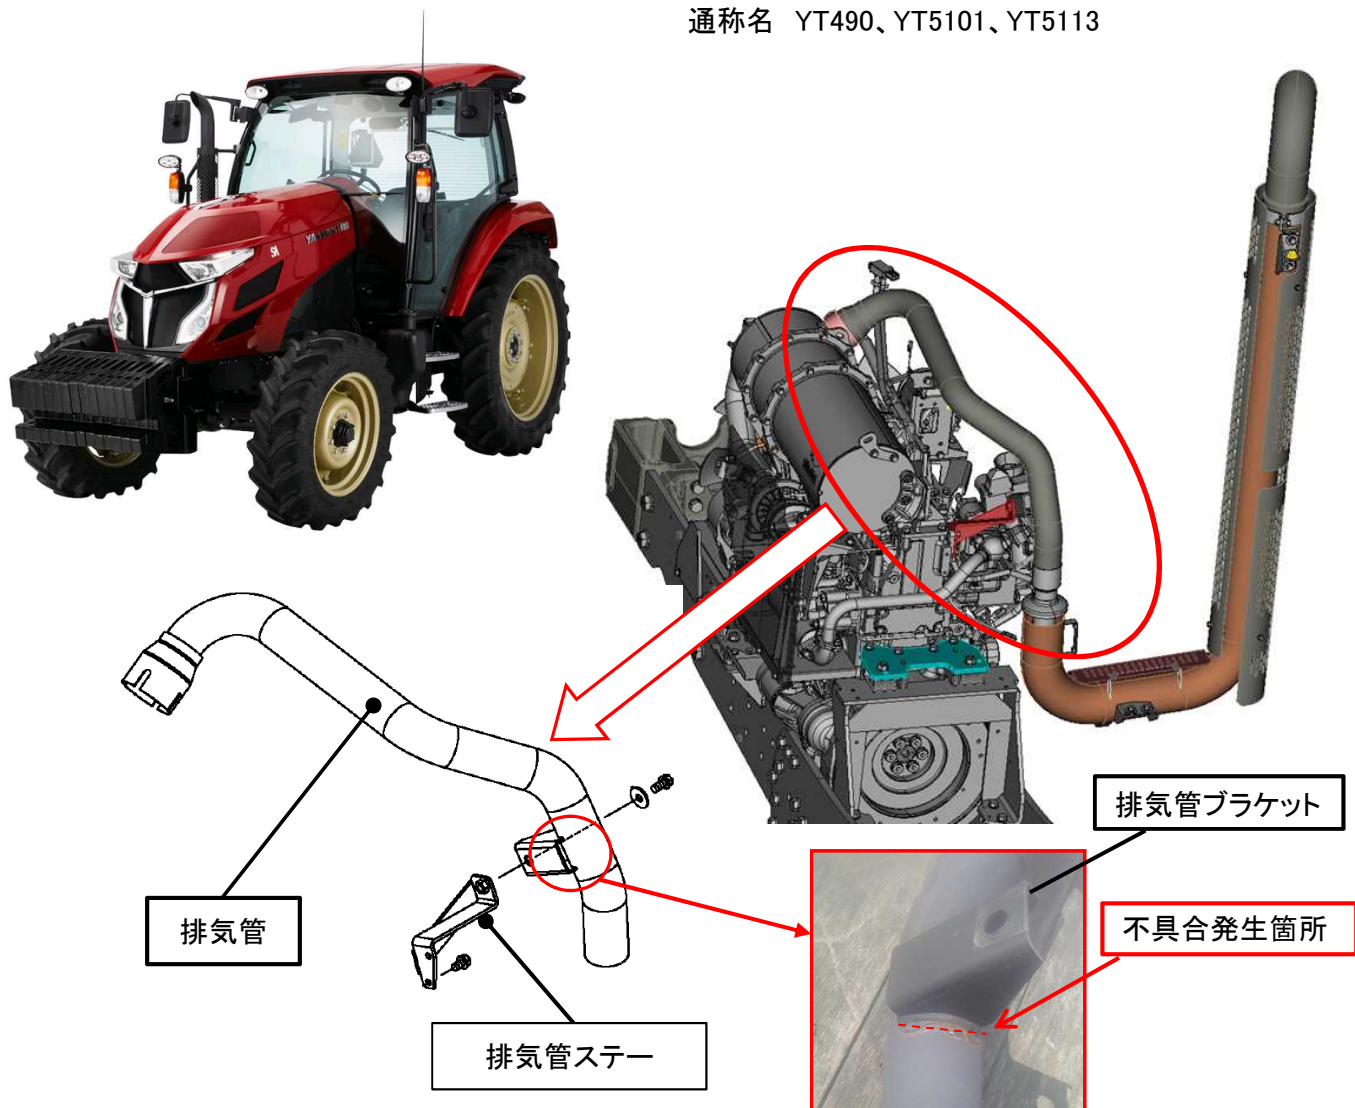


改善前

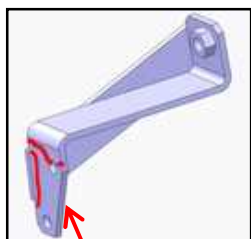

不具合発生箇所

改善後

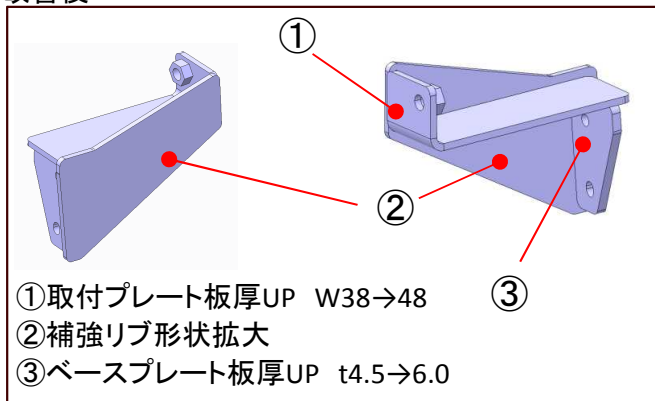

不具合発生箇所

排気管をエンジンに固定する排気管ステーの形状が不適切なため、エンジン高回転時に強度が不足していることがある。そのため、エンジンの振動で排気管が振れて、ステー取付部および、排気管ブラケット取付部が過大な応力を受けて損傷し、最悪の場合、排気管に亀裂が生じて排気ガスが漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、排気管ステーを対策品に交換する。なお、排気管を確認し、損傷している場合は、良品に交換する。

□ 交換部品を示す。

識別

排気管ステーの形状で識別