

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月1日

リコール届出番号	3885	リコール開始日	平成28年9月2日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-073	
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御コンピュータの吸入空気量制御が不適切なため、気筒内の燃料濃度が部分的に濃くなり、燃焼時に多く煤が発生することがある。そのため、排気バルブが開いた際に煤が排気側バルブガイド周辺に入り堆積して、バルブが動きにくくなり、圧縮不良による加速不良や車体振動が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。また、インジェクタおよび排気側のバルブ周辺に堆積した煤を清掃する。		
不具合件数	846 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3885 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100027～DK5AW-113364 平成26年12月16日～平成28年8月3日	13,329	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100053～DK5FW-131857 平成26年12月16日～平成28年8月3日	31,783	
	LDA-DJ5AS	「デミオ」	DJ5AS-100009～DJ5AS-110698 平成26年11月4日～平成28年8月3日	10,684	
	LDA-DJ5FS		DJ5FS-100032～DJ5FS-159468 平成26年8月5日～平成28年8月3日	59,375	
	LDA-BMLFS	「アクセラ」	BMLFS-100011～BMLFS-101870 平成28年5月26日～平成28年8月8日	1,859	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月5日～平成28年8月8日	(計117,030台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。