

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年9月8日

改善対策届出番号	505	改善対策開始日	平成28年9月9日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総経理 小林 太郎		製作国：中華人民共和国 製作者名：新大洲本田摩托有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内の樹脂製インレットカバーの材質が不適切なため、製造時に使用した試験油に長時間浸漬されると、使用過程において、当該インレットカバーが膨張し、インペラと干渉することがある。そのため、干渉部の抵抗が大きくなり、干渉部から生じた磨耗粉がインレットカバーとインペラ間に噛み込むと、最悪の場合、燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	66件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JA10	「スーパーカブ 110」	JA10-1000212～JA10-1024225 平成23年12月13日～平成27年10月20日	21,247	
		「スーパーカブ 110プロ」	JA10-3000201～JA10-3012153 平成24年6月7日～平成27年10月10日	7,441	
		「スーパーカブ 110 MD」	JA10-3080201～JA10-3117485 平成24年6月8日～平成27年8月20日	31,072	
		「クロスカブ 110」	JA10-4000201～JA10-4013050 平成25年4月6日～平成27年10月14日	7,811	
	JBH-AA04	「スーパーカブ 50」	AA04-1000201～AA04-1026110 平成24年3月15日～平成27年10月20日	25,881	
		「スーパーカブ 50プロ」	AA04-3000201～AA04-3029390 平成24年6月8日～平成27年10月10日	29,166	
		「スーパーカブ 50 MD」	AA04-3080201～AA04-3105333 平成24年6月8日～平成27年8月6日	7,678	
	(計2型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月13日～平成27年10月20日	(計130,296台)	

(備考)

本件は、平成25年9月12日付け届出番号「438」にて改善対策届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。