


## 改善箇所説明図

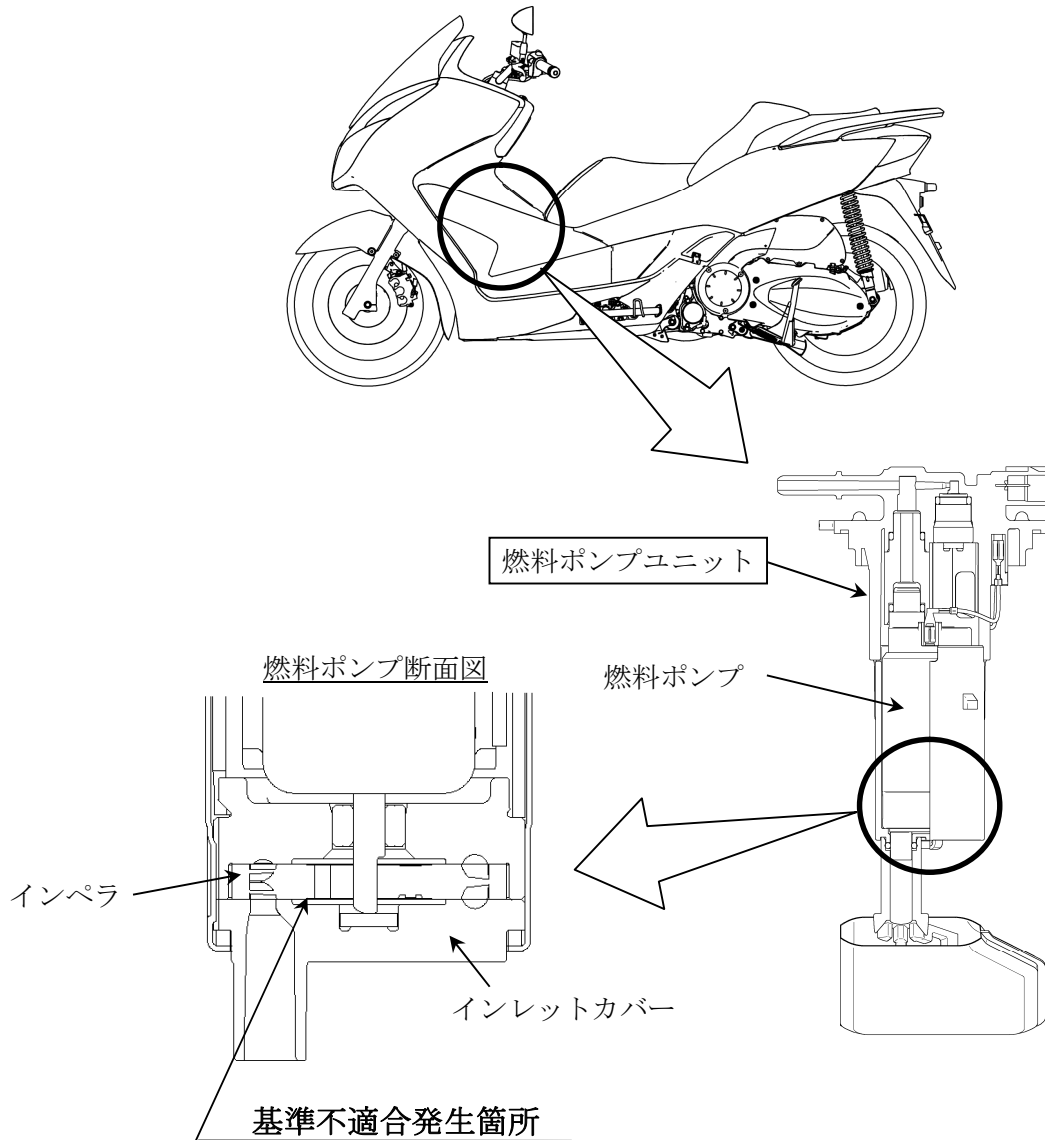

燃料ポンプ内の樹脂製インレットカバーの材質が不適切なため、製造時に使用した試験油に長時間浸漬されると、使用過程において、当該インレットカバーが膨張し、インペラと干渉することがある。そのため、干渉部の抵抗が大きくなり、干渉部から生じた磨耗粉がインレットカバーとインペラ間に噛み込むと、最悪の場合、燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車両左側後方の車枠に黄色の識別ラベルを貼付する。