


## 改善箇所説明図

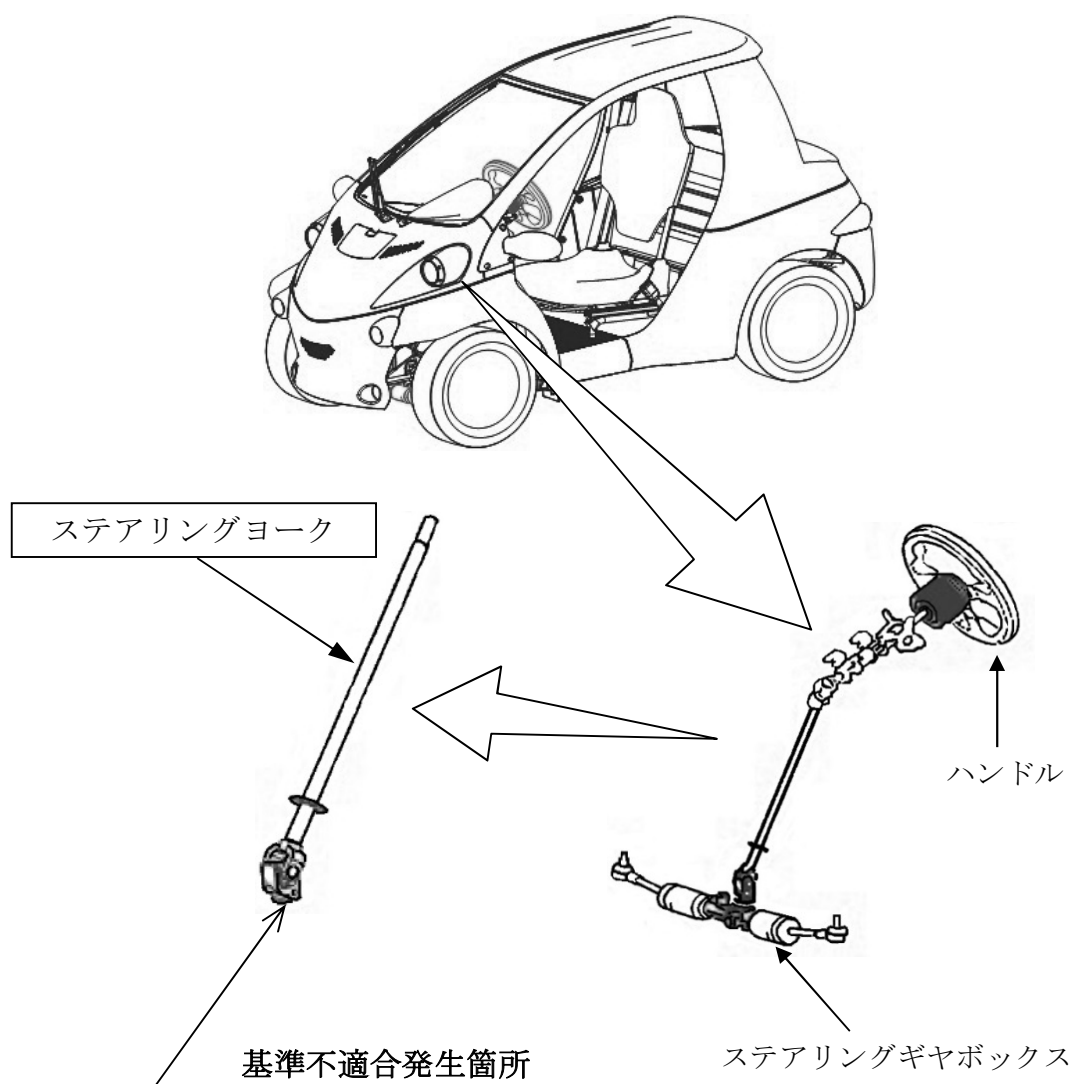

注：  は交換部品を示す。

かじ取り装置において、ハンドルとステアリングギヤボックスをつなぐ継手部品（ステアリングヨーク）の製造が不適切なため、継手部品とステアリングギヤボックスの連結部にガタが生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手部品が摩耗し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ステアリングヨークを良品と交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号6ケタ目上に黄ペイントを塗布する。

超小型モビリティは、シリアルNo.3ケタ目上に黄ペイントを塗布する。