

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月24日

リコール届出番号	3936	リコール開始日	平成28年11月24日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車体(テールゲートガススプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートのガス封入式スプリングにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、外筒が錆びるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、錆が進行し、外筒が膨らみエンドキャップが割れ、最悪の場合、テールゲートを開く際に外筒が破裂し、周囲の人が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ガススプリングを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3936のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000101～GA3W-0100153 平成22年2月8日～平成24年9月10日	18,273台	
	DBA-GA4W		GA4W-0100101～GA4W-0501949 平成23年10月3日～平成28年5月12日	13,827台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月8日～平成28年5月12日	(計 32,100台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。