

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月25日

リコール届出番号	3938	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（ガス発生装置）において、ガス発生剤が湿気のある状態で長期間の温度変化にさらされると劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを交換用部品が準備できた段階で、年式の古い車両から対策品と順次交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できない場合は、暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示します。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3938 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	CBA-ER3P	「CX-7」	ER3P-100034～ER3P-107718 平成18年10月19日～平成21年7月24日	4,661	
	DBA-GHEFS	「アテンザ」	GHEFS-100002～GHEFS-100705 平成19年12月20日～平成21年12月18日	542	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-GH5FS	「アテンザ」	GH5FS-100020～GH5FS-105921 平成19年12月12日～平成21年12月18日	4,704	
	CBA-GH5AS		GH5AS-100006～GH5AS-100378 平成20年1月15日～平成21年12月16日	326	
	DBA-GHEFP		GHEFP-100011～GHEFP-103816 平成19年12月13日～平成21年12月18日	2,881	
	DBA-GH5FP		GH5FP-100011～GH5FP-102793 平成19年12月13日～平成21年12月18日	2,154	
	CBA-GH5AP		GH5AP-100005～GH5AP-100245 平成20年1月16日～平成21年12月11日	190	
	DBA-GHEFW		GHEFW-100004～GHEFW-101543 平成19年12月12日～平成21年12月17日	1,078	
	DBA-GH5FW		GH5FW-100018～GH5FW-106954 平成19年12月13日～平成21年12月18日	5,627	
	CBA-GH5AW		GH5AW-100011～GH5AW-100966 平成20年1月15日～平成21年12月16日	765	
	(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年10月19日～平成21年12月18日	(計22,928台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。