

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 11 月 28 日

リコール届出番号	外-2411	リコール開始日：平成 28 年 11 月 28 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 野田一夫	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-6453-9810)	
不具合部位（部品名）	燃料装置(燃料ポンプリード線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプへ電気を供給する配線の接続コネクターの設計が不適切なため、コネクタ端子部の隙間から燃料がコネクタ内部に浸入することがある。そのため、燃料が配線を伝わり外部へ漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプの電気配線一式を対策品と交換する。		
不具合件数	31 件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-2411 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トライアンフ	EBL-GJ900	「ストリートツイン」	SMTDAD74GDG739929 ～ SMTDAD74GDH794382 平成 27 年 11 月 21 日～平成 28 年 10 月 1 日	303	
		「T100」	SMTDAD70GDH784369 ～ SMTDAD70GDH794309 平成 28 年 8 月 8 日～平成 28 年 9 月 30 日	2	
		「ストリートカップ」	SMTDAD77GDH789540 ～ SMTDAD77GDH 794589 平成 28 年 9 月 6 日～平成 28 年 10 月 4 日	47	
	EBL-HJ1200	「T120」	SMTDAD75HWG746159 ～ SMTDAD75HWH791950 平成 28 年 2 月 26 日～平成 28 年 9 月 19 日	264	
		「スラクストン」	SMTDAD71H4G757193 ～ SMTDAD71H4G789728 平成 28 年 3 月 10 日～平成 28 年 9 月 6 日	23	
		「スラクストン R」	SMTDAD72H4G747514 ～ SMTDAD72H4G794605 平成 28 年 3 月 5 日～平成 28 年 10 月 6 日	120	
(計 2 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 27 年 11 月 21 日～平成 28 年 10 月 6 日	(計 759 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

備考；本件は、平成28年7月26日リコール届出番号「外2346」でリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、対象車両を拡大し、再度リコール届出を行うものである。