


改善箇所説明図

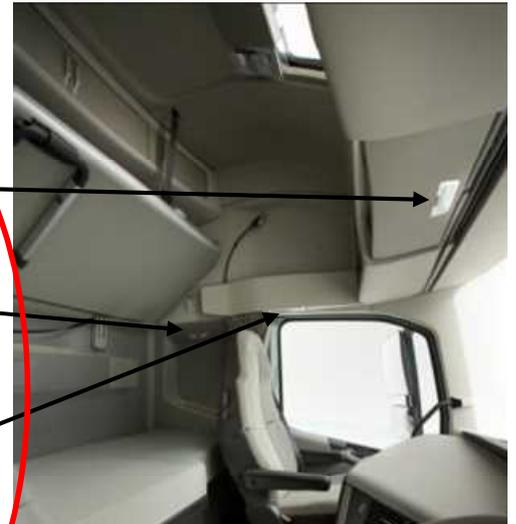

- フロントシェルランプ
2x5w
- 寝台リーディングランプ
(左右) 2x5w
- 前席リーディングランプ
(左右) 2x5w
- ドアインステップランプ
(左右) 2x5w



不具合発生箇所

大型トラックのインテリアランプ（室内灯）において、当該ランプのプリント回路基板（PCB）の絶縁処理が不適切なため、基板の端子間に湿気や埃が付着した場合、内部短絡することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、短絡電流によって基板が発熱し、最悪の場合、焼損に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ランプと既存配線の間にはヒューズ入り配線を追加する。

ランプ裏側



対策後：ヒューズ付配線を追加した状態

注： 内は、措置する部品を示す。

識別：運転席ドア開口部のドアストライカー部に、黄色又は白色ペイントを塗布する。