


改善箇所説明図

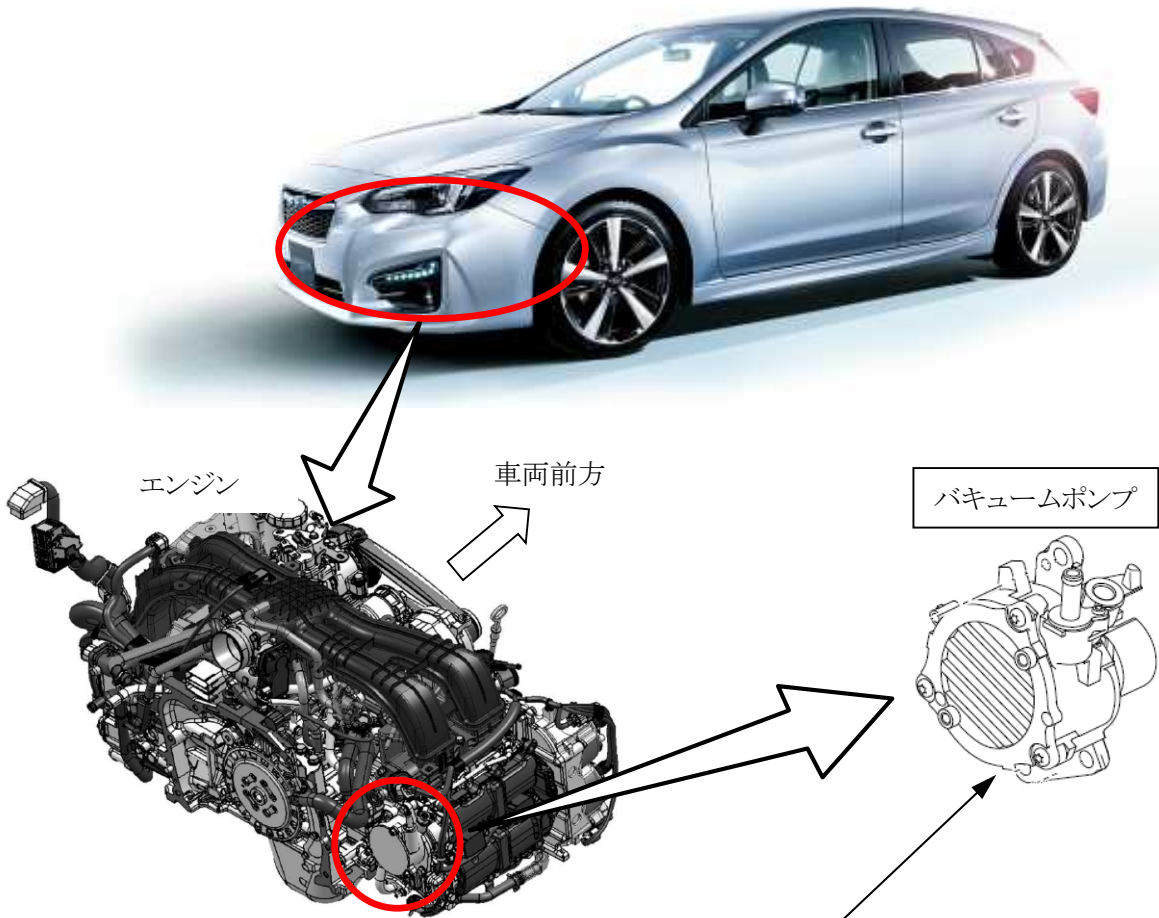

基準不適合発生箇所

制動倍力装置のバキュームポンプにおいて、当該ポンプの製造が不適切なため、ポンプ内部に異物が残留しているものがある。そのため、異物により潤滑用油路が塞がれると、潤滑不良となりポンプ内部が破損し、負圧補助機能が失われ、高地等でブレーキを掛ける際、通常の踏力ではブレーキの効きが悪くなるおそれがある。また、ポンプ内部で破損した部品がエンジン内部に入り、エンジンが損傷するおそれがある。

改善内容

全車両、バキュームポンプの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別

車台番号打刻の1桁目上側に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。