

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月16日

リコール届出番号	3993	リコール開始日	平成29年2月17日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（サイドカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の直前および直左の周辺状況を確認するカメラにおいて、レンズ表面のコーティングが不適切なものがある。そのため、洗浄剤や雨水などに含まれる酸でコーティング剤が浸食され、そのまま使用を続けると、レンズ本体も浸食して白濁化し、サイドカメラの映像が徐々に鮮明に映らなくなり、最悪の場合、車両の直前および直左の周辺状況を確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全使用者へ当該不具合について周知し、レンズの白濁が発生している場合には、サイドカメラを対策品に交換する。		
不具合件数	277 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3993 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-KE2AW	「CX-5」	KE2AW-100017～KE2AW-128150 平成24年2月17日～平成26年3月12日	24,336	
	LDA-KE2FW		KE2FW-100009～KE2FW-135555 平成24年2月13日～平成26年3月12日	27,297	
	DBA-KE5AW		KE5AW-100002～KE5AW-100849 平成25年10月22日～平成26年3月12日	726	
	DBA-KE5FW		KE5FW-100002～KE5FW-100581 平成25年10月22日～平成26年3月12日	439	
	DBA-KEEAW		KEEAW-100008～KEEAW-103376 平成24年1月10日～平成25年9月27日	2,958	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-KEEFW	「CX-5」	KEEFW-100010～KEEFW-115202 平成24年1月11日～平成26年3月12日	11,657	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年1月10日～平成26年3月12日	(計67,413台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。